



# Мережевий інвертор

SUN-30K-G04

SUN-33K-G04

SUN-35K-G04

SUN-36K-G04

## Інструкція користувача



# Зміст

1. Вступ .....	01
1.1. Зовнішній вигляд .....	01
1.2. Попередження .....	02
1.3. Перелік запчастин .....	02
1.4. Вимоги до транспортування продукту .....	03
2. Застереження та інструкції з техніки безпеки .....	04
2.1. Знаки безпеки .....	04
2.2. Інструкції з техніки безпеки .....	04
2.3. Примітки щодо використання .....	05
3. Операційний інтерфейс .....	05
3.1. Вигляд інтерфейсу .....	05
3.2. Індикатор стану .....	06
3.3. Кнопки .....	06
3.4. LCD дисплей .....	06
4. Монтаж .....	06
4.1. Вибір місця встановлення .....	06
4.2. Інструменти для встановлення .....	09
4.3. Монтаж інвертора .....	09
5. Електричне підключення .....	11
5.1. Вибір модуля PV: .....	11
5.2. Підключення до вхідної клеми постійного струму .....	11
5.3. Підключення до вхідної клеми змінного струму .....	13
5.4. Заземлення .....	15
5.5. Пристрій захисту від перенапруги .....	16
5.6. Підключення моніторингу інвертора .....	16
5.7. Інсталяція реєстратора даних .....	17
5.8. Налаштування реєстратора .....	17
6. Запуск та завершення роботи .....	17
6.1. Запуск інвертора .....	18
6.2. Вимкнення інвертора .....	18
7. Функція Zero-export через лічильник енергії .....	19
7.1. Паралельне підключення лічильників .....	28
7.2. Використання функції zero-export .....	38
7.3. Зауваження під час використання функції zero export .....	39

7.4. Як переглянути потужність навантаження вашої фото-електричної електростанції на платформі моніторингу? .....	39
8. Основні операції .....	41
8.1. Початковий інтерфейс .....	44
8.2. Підменю в головному меню .....	45
8.2.1. Інформація про пристрій .....	45
8.2.2. Записи про помилки .....	45
8.2.3. Налаштування ON/OFF .....	46
8.2.4. Налаштування параметрів .....	46
8.3. Налаштування системних параметрів .....	47
8.4. Параметри захисту .....	48
8.5. Налаштування параметрів зв'язку .....	50
9. Ремонт і технічне обслуговування .....	51
10. Інформація про помилки та процеси .....	51
10.1. Код помилки .....	52
11. Специфікація .....	56
12. Декларація відповідності ЄС .....	57

## Про цю інструкцію

Ця інструкція головним чином описує інформацію про пристрій, інструкції щодо встановлення, експлуатації та технічного обслуговування. Інструкція не містить повну інформацію про фотоелектричну (PV) систему.

## Як використовувати цю Інструкцію

Прочитайте інструкцію та інші відповідні документи перед виконанням будь-яких операцій на інверторі. Документи повинні зберігатися дбайливо і бути доступними в будь-який час. Вміст може періодично оновлюватися або переглядатися у зв'язку з розвитком пристрою. Інформація в цій інструкції може бути змінена без попередження. Останню версію інструкції можна отримати за електронною адресою: [service@deye.com.cn](mailto:service@deye.com.cn)


## Фотоелектрична система, підключення до мережі




## 1. Вступ

### 1.1 Зовнішній вигляд

Мережевий інвертор може перетворювати постійний струм сонячної панелі в змінний струм, який можна безпосередньо виводити в мережу. Його зовнішній вигляд показано нижче. В подальшому використовується загальна назва «інвертор».

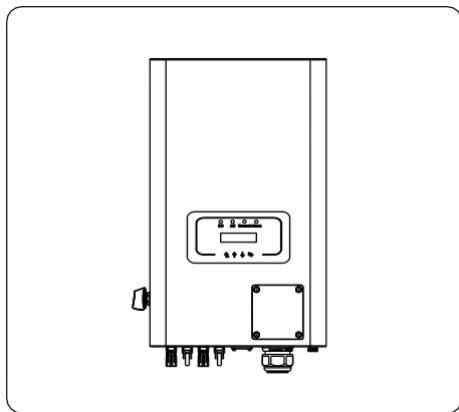



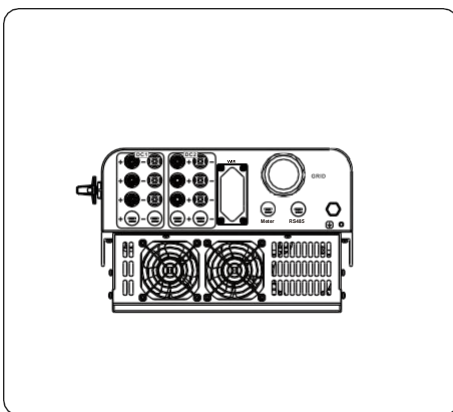


Малюнок 1.1 Вид спереду





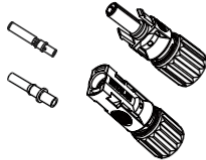
Малюнок 1.2 Вид знизу


## 1.2 Попередження

Знак	Опис
	Обережно, символ ризику ураження електричним струмом вказує на важливі інструкції з техніки безпеки, неналежне дотримання яких може призвести до ураження електричним струмом.
	Вхідні клеми постійного струму інвертора не повинні бути заземлені
	Знак відповідності CE
	Перед використанням уважно прочитайте інструкцію.
	Символ для маркування електричних та електронних пристроїв відповідно до Директиви 2002/96/EC. Вказує на те, що пристрій, аксесуари та упаковку не можна викидати разом із несорттованим міським сміттям, а після закінчення використання їх потрібно збирати окремо. Будь ласка, дотримуйтеся місцевих розпоряджень або правил щодо утилізації або зверніться до уповноваженого представника виробника для отримання інформації щодо виведення обладнання з експлуатації


## 1.3 Перелік запчастин

Будь ласка, перевірте наступну таблицю, щоб перевірити, чи всі частини включені в пакет:

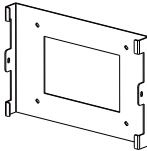		
Фотоелектричний інвертор x1	Настінний кронштейн x1	Затискний болт з нержавіючої сталі M4×12 x5
		
Роз'єми DC +/DC-, включаючи металеву клему xN	Болт розпірний з нержавіючої сталі M6×60 x4	Посібник користувача x1

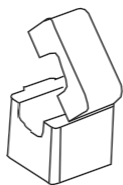

\* Сенсорний затискач  
(опціонально) x 3

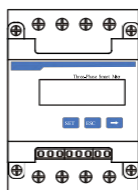


Лічильник  
(опціонально) x




Роз'єм HJA4 Core Wire  
Female - гвинтовий обжим  
x1



Шестигранний ключ x 1

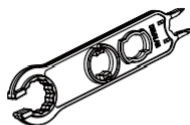


Спеціальний гайковий  
ключ для сонячний  
фотоелектричних  
роз'ємів x1



Реєстратор даних  
(опціонально) x1

## 1.4 Вимоги до транспортування продукту

Вийміть інвертор з пакувальної коробки та транспортуйте його до призначеного місця встановлення.

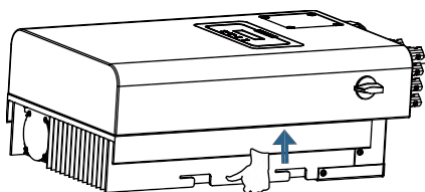

транспортування



### УВАГА:

- Неналежне поводження може призвести до травм!
- Організуйте відповідну кількість персоналу для перенесення інвертора відповідно до його ваги, а монтажний персонал повинен носити захисне спорядження, таке як ударозахисне взуття та рукавички.
- Розташування інвертора безпосередньо на твердій землі може призвести до пошкодження його металевого корпусу. Захисні матеріали, такі як губка або поролонова подушка, повинні бути розміщені під інвертором.
- Переміщуйте інвертор однією або двома людьми або за допомогою належного транспортного засобу.
- Пересувайте інвертор, тримаючись за ручки. Не пересувайте інвертор, тримаючи його за клєми.

## 2. Застереження та інструкції з техніки безпеки

Неправильне використання може призвести до ураження електричним струмом або опіків. Цей посібник містить важливі вказівки, яких слід дотримуватися під час встановлення та обслуговування. Перед використанням уважно прочитайте ці інструкції та збережіть їх для подальшого використання.

### 2.1 Знаки безпеки

Символи безпеки, що використовуються в цьому посібнику, які підкреслюють потенційні ризики для безпеки та важливу інформацію про безпеку, перераховані нижче:



#### Увага:

Попереджувальний символ вказує на важливі вказівки з техніки безпеки, неналежне дотримання яких може призвести до серйозних травм або смерті.



#### Небезпека ураження електричним струмом:

Обережно, символ ризику ураження електричним струмом вказує на важливі вказівки з безпеки, неналежне дотримання яких може призвести до ураження електричним струмом.



#### Підказка з безпеки:

Символ вказує на важливі вказівки з техніки безпеки, неправильне дотримання яких може призвести до пошкодження або руйнування інвертора.



#### Небезпека високої температури:

Обережно, символ гарячої поверхні вказує на інструкції з техніки безпеки, неналежне дотримання яких може призвести до опіків

### 2.2 Інструкції з техніки безпеки



#### Увага:

Електроустановка інвертора повинна відповідати правилам безпеки експлуатації в країні або місцевому регіоні.



#### Увага:

Інвертор використовує неізольовану структуру топології, отже, перед використанням інвертора необхідно переконатися, що вхід постійного струму та вихід змінного струму електрично ізолювані.



#### Небезпека ураження електричним струмом:

Заборонено розбирати корпус інвертора, існує небезпека ураження електричним струмом, що може спричинити серйозні травми або смерть, зверніться до кваліфікованого спеціаліста з ремонту.



#### Небезпека ураження електричним струмом:

Коли фотоелектричний модуль піддається впливу сонячного світла, вихід генеруватиме напругу постійного струму. Забороніть торкатися, щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом.



#### Небезпека ураження електричним струмом:

Від'єднайте вхід і вихід інвертора для технічного обслуговування, будь ласка, зачекайте принаймні 5 хвилин, доки інвертор не розрядить залишкову електроенергію.



#### Небезпека високої температури:

Місцева температура інвертора може перевищувати 80 °C під час роботи. Будь ласка, не торкайтеся корпусу інвертора.


## 2.3 Примітки щодо використання

Однофазний мережевий інвертор розроблено та перевірено згідно відповідних правил безпеки. Це може забезпечити особисту безпеку користувача. Але як електричний пристрій, він може спричинити ураження електричним струмом або травму внаслідок неправильної експлуатації. Будь ласка, використовуйте пристрій відповідно до наведених нижче вимог:

1. Інвертор має встановлювати та обслуговувати кваліфікований спеціаліст відповідно до місцевих стандартних правил.
2. Спочатку потрібно під'єднати сторону змінного струму, а потім – сторону постійного струму під час встановлення та обслуговування, після цього зачекайте принаймні 5 хвилин, щоб уникнути ураження.
3. Локальна температура інвертора може перевищувати 80 °C під час роботи. Не торкайтеся, щоб уникнути травм.
4. Усі електричні установки мають відповідати місцевим електричним стандартам, і після отримання дозволу місцевого відділу електропостачання професіонали можуть підключити інвертор до мережі.
5. Будь ласка, вживайте відповідні антистатичні заходи.
6. Будь ласка, встановіть у місці не доступному для дітей.
7. Кроки для запуску інвертора: 1) увімкніть автоматичний вимикач на стороні змінного струму, 2) Увімкніть автоматичний вимикач на стороні постійного струму фотоелектричної панелі. 3) Увімкніть перемикач постійного струму інвертора.  
Кроки для зупинки інвертора: 1) вимкніть автоматичний вимикач на стороні змінного струму, 2) вимкніть автоматичний вимикач на стороні постійного струму фотоелектричної панелі. 3) Вимкніть перемикач постійного струму інвертора.
8. Не підключайте та не знімайте клеми змінного та постійного струму, коли інвертор працює в нормальному режимі.
9. Вхідна напруга постійного струму інвертора не повинна перевищувати максимальне значення моделі.

## 3. Операційний інтерфейс

### 3.1 Вигляд інтерфейсу

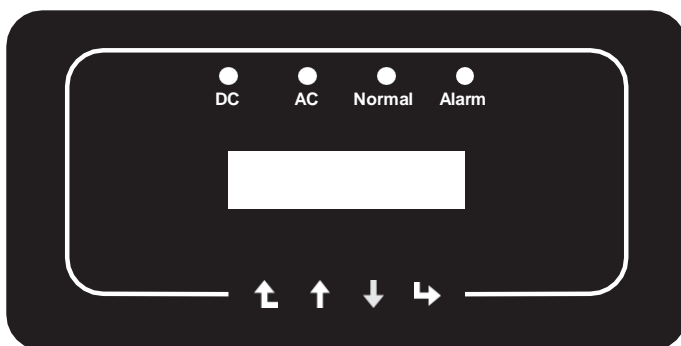

Малюнок 3.1 Панель дисплею



### 3.2 Індикатор стану

На передній панелі інвертора є чотири світлодіодні індикатори стану. Детальніше дивіться таблицю 3.1.

Індикатор	Статус	Пояснення
 DC	on	Інвертор виявляє вхідний постійний струм
	off	Низька вхідна напруга постійного струму
 AC	on	Підключено до мережі
	off	Мережа недоступна
 NORMAL	on	Нормальний режим роботи
	off	Зупинка роботи
 ALARM	on	Виявлені несправності
	off	Нормальний режим роботи

Таблиця 3.1 Індикатори стану

### 3.3 Кнопки

На передній панелі інвертора (зліва направо) є чотири клавіші: Esc, Up, Down і Enter. Клавіатура використовується для:

- Прокручування відображених опцій (клавіші Up і Down);
- Доступ до зміни параметрів, які можна налаштувати (клавіші Esc і Enter).



### 3.4 LCD Дісплей

Дворядковий рідкокристалічний дисплей (LCD) розташований на передній панелі інвертора, на якому відображається така інформація.:

- Статус роботи інвертора та дані;
- Сервісні повідомлення для оператора;
- Повідомлення тривоги та індикація несправностей.

## 4 Монтаж


### 4.1 Вибір місця встановлення

Щоб вибрати місце для інвертора, слід враховувати наступні критерії:

**УВАГА: Ризик пожежі**

- Не встановлюйте інвертор у місцях, що містять легкозаймисті матеріали або газу.
- Не встановлюйте інвертор у потенційно вибухонебезпечних середовищах.
- Не встановлюйте в невеликих закритих приміщеннях, де повітря не може вільно циркулювати. Щоб уникнути перегріву, завжди переконайтеся, що потік повітря навколо інвертора не блокується.

- Вплив прямого сонячного світла підвищить робочу температуру інвертора та може призвести до обмеження вихідної потужності. Рекомендується встановлювати інвертор так, щоб уникнути прямих сонячних променів або дощу.
- Щоб уникнути перегріву, при виборі місця встановлення інвертора слід враховувати температуру навколишнього повітря. Рекомендується використовувати сонцезахисний козирок, який мінімізує пряме сонячне світло, коли температура навколишнього повітря навколо пристрою перевищує 40°C.

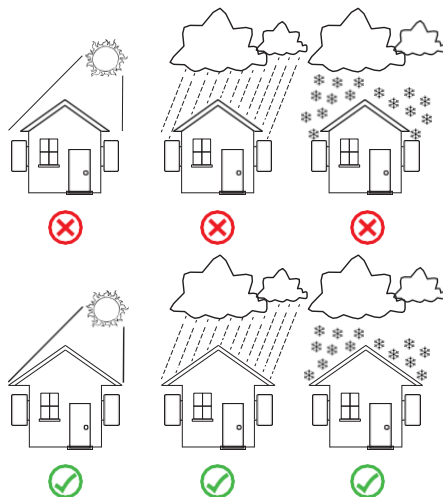


Малюнок. 4.1 Рекомендоване місце встановлення

- Встановіть на стіну або міцну конструкцію, здатну витримати вагу.
- Встановлюйте вертикально з нахилом не більш ніж  $\pm 15^\circ$ . Якщо встановлений інвертор нахилений на кут, більший за зазначений максимум, розсіювання тепла може бути перешкоджено, що може призвести до меншої вихідної потужності, ніж очікувалося.
- Якщо встановлюється більше ніж один інвертор, між кожним інвертором має бути відстань не менше 500 мм. І потрібно встановити інвертор у місці не доступному для дітей. Дивіться малюнок 4.3.
- Подумайте, чи сприятливе середовище установки для чіткого перегляду LCD-дисплея інвертора та стану індикатора.
- Необхідно забезпечувати вентиляційне середовище, якщо інвертор встановлено в герметичному будинку.




**Підказка з безпеки:**

Не розміщуйте та не зберігайте будь-які предмети поруч з інвертором.

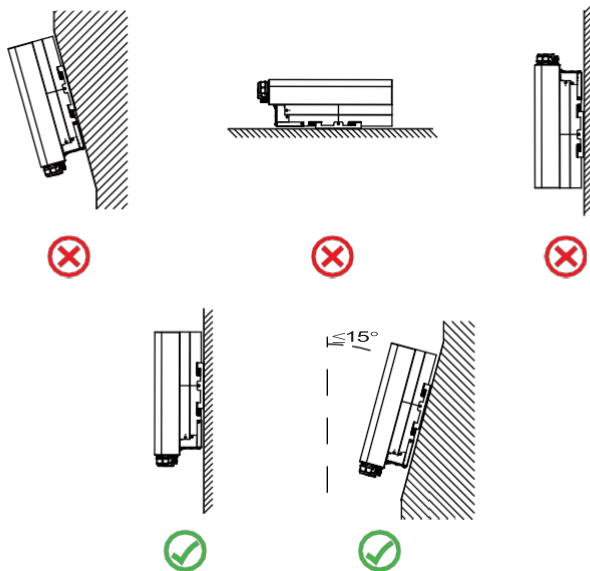

Малюнок 4.2 Кут встановлення

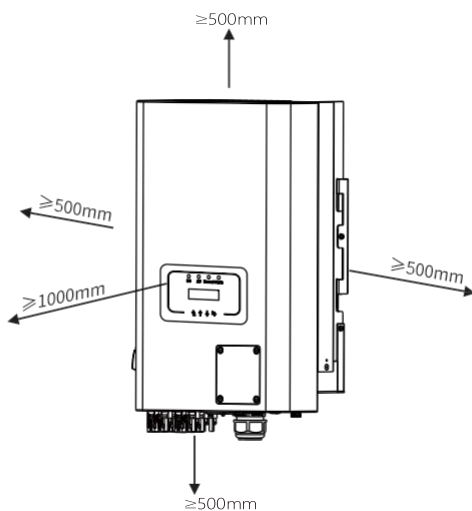




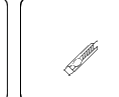
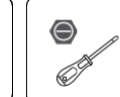

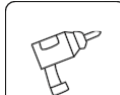




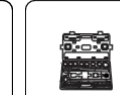
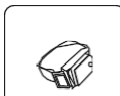





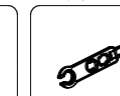





Малюнок 4.3 Проміжок у встановленні

## 4.2 Інструменти для інсталяції

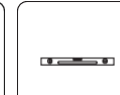
До інструментів інсталяції можна віднести наступні рекомендовані. Також використовуйте інші допоміжні засоби на місці.

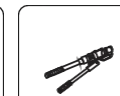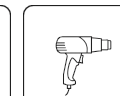таблиця 4-1 Специфікація інструменту.

						
Захисні окуляри	Беруші	Протипилова маска	Робочі рукавички	Робоче взуття	Універсальний ніж	Шлицева викрутка
						
Хрестова викрутка	Ударна дріль	Плоскогубці	Маркер	Рівень	Гумовий молоток	Набір торцевих ключів
						
Антистат. браслет	Різак для дроту	Стрипер	Гідравлічні плоскогубці	Термічний пістолет	Інструмент для обжиму 4-6 мм <sup>2</sup>	Спеціальний гайковий ключ
						
Мультиметр $\geq 1100\text{В}$	Кліщі для обтиску RJ45	Пилосмок				



## 4.3 Монтаж інвертора

- 5 Інвертор розроблений відповідно до настінного типу встановлення. Будь ласка, використовуйте настінний монтаж (цегляна стіна з розпірними болтами) під час встановлення.

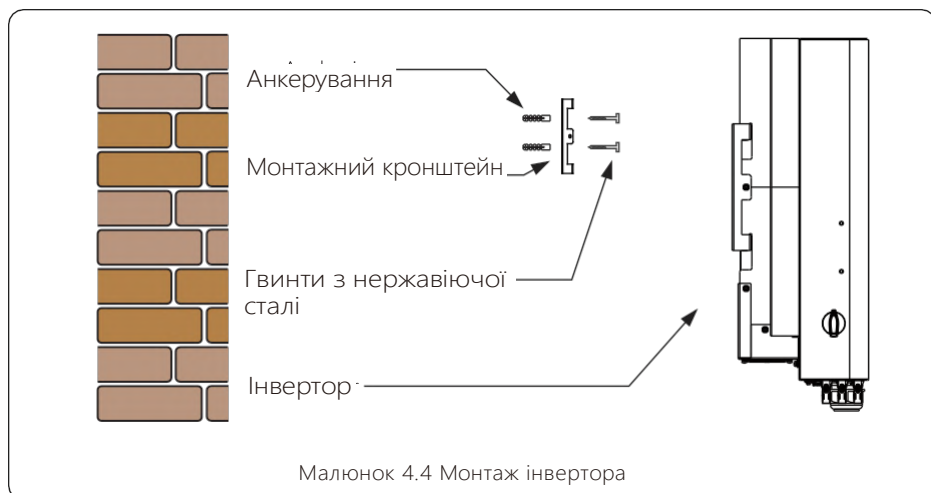


Порядок монтажу показано нижче:

1. Знайдіть відповідну стіну, згідно розташування болтів на монтажному кронштейні позначте отвори на стіні. Цегляна стіна повинна бути придатною для встановлення розпирних болтів.

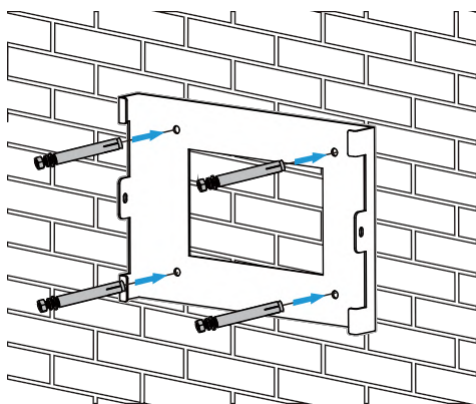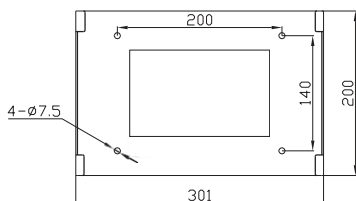

Малюнок 4.5 Установка кронштейна інвертора

1. Переконайтеся, що монтажні отвори на стіні розташовані відповідно до кронштейну, а кронштейн розташовано вертикально.
2. Повісьте інвертор на верхню частину кронштейну, а потім за допомогою гвинта М4 що в наборі, закріпіть радіатор інвертора на кронштейні, щоб інвертор не рухався.

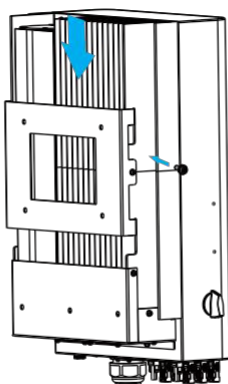

Малюнок 4.6 Монтаж інвертора

## 5 Електричне підключення

### 5.1 Вибір модуля PV:

Вибираючи відповідні фотоелектричні модулі PV, обов'язково враховуйте наведені нижче параметри:

- 1) Напруга холостого ходу (Voc) фотоелектричних модулів не перевищує максимальну напругу холостого ходу фотоелектричної матриці інвертора.
- 2) Напруга холостого ходу (Voc) фотоелектричних модулів має бути вищою за мінімальну початкову напругу.
- 3) Фотоелектричні модулі, які використовуються для підключення до цього інвертора, мають мати рейтинг класу A, сертифікований відповідно до IEC 61730.

Модель інвертора	SUN-30K-G04	SUN-33K-G04	SUN-35K-G04	SUN-36K-G04
Вхідна напруга PV	600V (250V~1000V)			
Діапазон напруги матриці MPPT	200V~850V			
Кількість трекерів MPP	2			
Кількість рядків на трекер MPP	3+3			

### 5.2 Підключення до вхідної клеми постійного струму

- 1. Вимкніть головний вимикач електромережі (AC) OFF.
- 2. Вимкніть ізолятор постійного струму OFF.
- 3. Зберіть вхідний роз'єм PV до інвертора.



**Увага:**

Використовуючи фотоелектричні модулі, будь ласка, переконайтеся, що PV+ і PV- сонячної панелі не підключені до шини системи заземлення.



**Підказка з безпеки t:**

Перед підключенням переконайтеся, що полярність вихідної напруги фотоелектричної системи відповідає символам «DC+» і «DC-».




**Увага:**

Перш ніж підключати інвертор, будь ласка, переконайтеся, що напруга холостого ходу фотоелектричної панелі знаходиться в межах 1100 В інвертора.



Малюнок 5.1 DC+ штировий роз'єм



Малюнок 5.2 DC- гніздовий роз'єм



### Підказка з безпеки:


Будь ласка, використовуйте рекомендований кабель постійного струму.

Тип кабелю	Поперечний перетин (мм <sup>2</sup> )	
	Діапазон	Рекомендоване значення
Універсальний промисловий фотоелектричний кабель (модель: PV1-F)	2.5-4.0 (12~10AWG)	2.5(12AWG)

Таблиця 5.1 Технічні характеристики кабелю постійного струму


Нижче наведено етапи збирання роз'євів постійного струму:

- а) Зачистить дрід постійного струму приблизно на 7 мм, зніміть гайку роз'єму (див. малюнок 5.3).

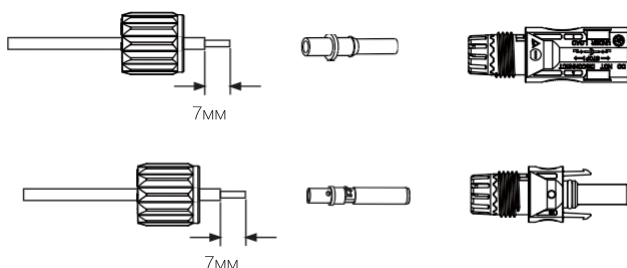


Ріс 5.3 Малюнок. 5.3 Зніміть ковпачкову гайку

- б) Обпресуйте металеві клеми за допомогою кліщів, як показано на малюнку 5.4.

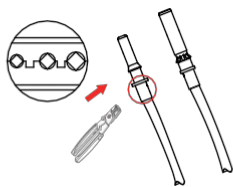


Малюнок 5.4 Обтисніть контактний штифт до дроту

- с) Вставте контактний штифт у верхню частину роз'єму та закрутить накидну гайку до верхньої частини роз'єму. (як показано малюнку 5.5).

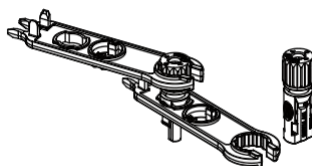

Малюнок 5.5 Роз'єм із закрученою накидною гайкою

d) Нарешті вставте роз'єм постійного струму в позитивний і негативний вхід інвертора, як показано на малюнку 5.6.

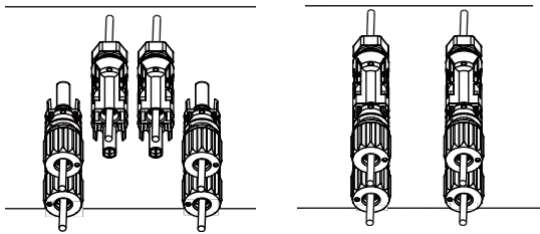

Малюнок 5.6 Підключення входу постійного струму



**Увага:**  
Сонячне світло, що потрапляє на панель, генерує напругу, як наслідок, висока напруга може стати небезпекою для життя. Перед підключенням вхідної лінії постійного струму сонячну панель потрібно накрити непрозорим матеріалом, а перемикач постійного струму має бути в положення «OFF», інакше висока напруга інвертора може призвести до небезпечних для життя умов.



**Увага:**  
Будь ласка, використовуйте оригінальний роз'єм живлення постійного струму з комплекту поставки інвертора. Не використовуйте роз'єми інших виробників. Максимальний вхідний струм не має перевищувати 20А, інакше це може пошкодити інвертор і на нього перестане діяти гарантія виробника.

### 5.3 Підключення до вхідної клеми змінного струму

Не замикайте перемикач постійного струму після підключення клеми постійного струму. Під'єднайте клему змінного струму до сторони змінного струму інвертора. Сторона змінного струму обладнана трифазними клемми змінного струму, які можна зручно під'єднати. Для зручності монтажу рекомендується використовувати гнучкі шнури. Вони такі, як показано в таблиці 5.2.




**Увага:**  
Заборонено використання одного автоматичного вимикача для кількох інверторів, заборонено підключення навантаження між автоматичними вимикачами інвертора.

Модель	Кабель CSA	Діаметр кабелю	Рекомендований мідний кабель (мм²)	AWG	Вимикач	Максимальна довжина кабелю
SUN-30/33K-G04	10мм²	4-10мм	10мм²	6	70A/400V	Зовнішній кабель (3L+N+PE)20м
SUN-35/36K-G04	10мм²	4-10мм	10мм²	6	80A/400V	

Таблиця 5.2 Інформація про кабель



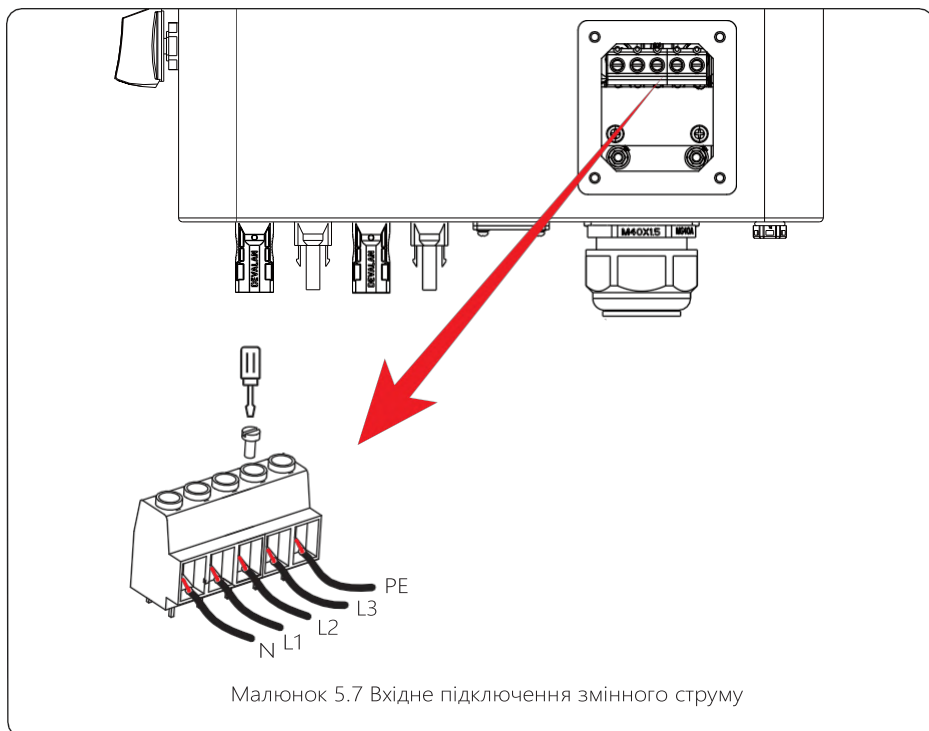

Малюнок 5.7 Вхідне підключення змінного струму




**Увага:**

Переконайтеся, що джерело живлення змінного струму відключено, перш ніж намагатися підключити його до пристрою.

1. Перед підключенням до мережевого порту обов'язково вимкніть живлення змінного струму або роз'єднувач.
2. Зніміть ізоляцію довжиною 10 мм, відкрутіть болти, вставте дроти відповідно до полярності, зазначеної на клемній колодці, і затягніть гвинти клем. Переконайтеся, що підключення завершено.
3. Потім вставте вихідні дроти змінного струму відповідно до полярності, зазначеної на клемній колодці, і затягніть клему. Обов'язково підключіть відповідні дроти N/L1/L2/L3 і PE до відповідних клем. (як показано на малюнку 5.7).
4. Переконайтеся, що дроти надійно підключені.

### 5.4 Заземлення

Надійне заземлення є хорошим захистом від стрибків напруги та покращення ефективності електромагнітних перешкод. Тому перед під'єднанням кабелів змінного, постійного струму та кабелів зв'язку необхідно спочатку заземлити кабель. Для однієї системи просто заземліть кабель РЕ. Для систем із декількома машинами всі кабелі РЕ інвертора мають бути під'єднані до одного заземлюючого мідного взводу, щоб забезпечити еквіпотенціальне з'єднання. Монтаж дроту заземлення оболонки показано на малюнку 5.11. Зовнішній захисний заземлювач виготовлений з того ж металу, що й фазний провід.

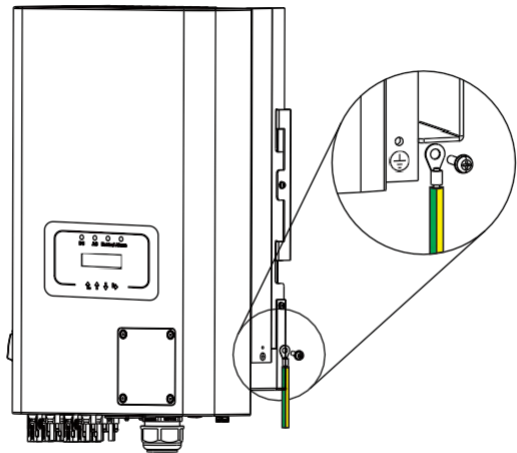

Малюнок 5.11 Встановлення дроту заземлення

Модель	Розмір дроту	Кабель (мм <sup>2</sup> )	Рекомендований мідний кабель (мм <sup>2</sup> )	Крутний момент (макс.)
SUN-30/33/35/36K-G04	6AWG	10мм <sup>2</sup>	10мм <sup>2</sup>	12.4Nm



**Увага:**

Інвертор має вбудовану схему виявлення витoku струму, ПЗВ типу А можна підключити до інвертора для захисту відповідно до місцевих законів і правил. Якщо підключено зовнішній пристрій захистного відключення, його робочий струм повинен дорівнювати 10 мА/кВА або вище, інакше інвертор може працювати неправильно.

### 5.5 Пристрій захисту від перенапруги


Щоб захистити з'єднання змінного струму інвертора, рекомендується встановити автоматичний вимикач, щоб запобігти перенавантаження. Див. таблицю 5.3 нижче

Інвертор	Номинальна вихідна напруга (В)	Номинальний вихідний струм (А)	Струм для захисного пристрою (А)
SUN-30K-G04	220/230	45.5/43.5А	70
SUN-33K-G04	220/230	50/47.8А	70
SUN-35K-G04	220/230	53/50.7А	80
SUN-36K-G04	220/230	54.5/52.2А	80

Таблиця 5.3 Рекомендовані характеристики струмового протектора


### 5.6 Підключення моніторингу інвертора

Інвертор має функцію бездротового дистанційного моніторингу. Інвертор з функцією Wi-Fi, оснащений Wi-Fi Plug для підключення інвертора до мережі. Робота Wi-Fi Plug, встановлення, доступ до Інтернету, завантаження APP та інші процеси детально описані в інструкціях.

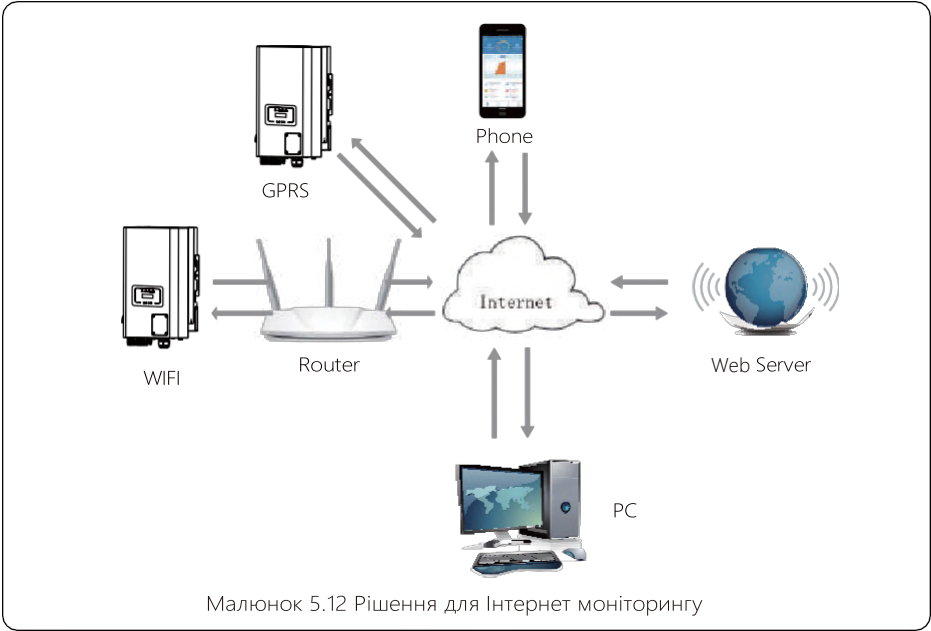

## 5.7 Інсталяція реєстратора даних

Встановлюючи WiFi, зніміть ущільнювальну стрічку на інверторі. Вставте реєстратор даних в інтерфейс і закріпіть його гвинтом. Налаштування конфігурації реєстратора необхідно виконати після завершення різних електричних з'єднань і ввімкнення живлення інвертора постійного струму. Коли інвертор працює від джерела постійного струму, визначається, чи реєстратор даних нормально електрифікований (світлодіодний індикатор світиться на корпусі).

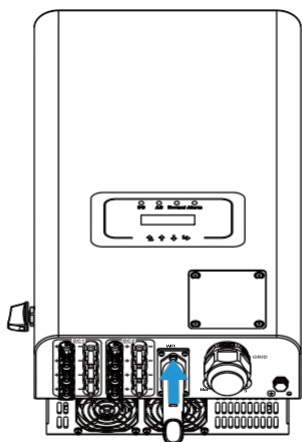

Малюнок 5.13 Схема встановлення реєстратора даних

## 5.8 Налаштування реєстратора

Для конфігурації реєстратора даних див. ілюстрації реєстратора.

## 6. Запуск та завершення роботи

Перед запуском інвертора переконайтеся, що інвертор відповідає наступним умовам, інакше це може призвести до пожежі або пошкодження інвертора. В цьому випадку ми не несемо будь-яку відповідальність. У той же час, для оптимізації конфігурації системи, рекомендується, щоб два входи були підключені до однакової кількості фотомодулів.

- а). Максимальна напруга холостого ходу кожного набору фотоелектричних модулів не повинна перевищувати 1100 В постійного струму за будь-яких умов.
- б). Для кожного входу інвертора краще використовувати один і той же тип фотоелектричного модуля послідовно.
- в). Загальна вихідна потужність PV не повинна перевищувати максимальну вхідну потужність інвертора, кожен фотоелектричний модуль не повинен перевищувати номінальної потужності кожного каналу.

---

## 6.1 Запуск інвертора

Під час запуску трифазного інвертора слід виконати наведені нижче дії:

1. Увімкніть вимикач змінного струму.
2. Увімкніть перемикач постійного струму фотоелектричного модуля, і якщо панель забезпечує достатню початкову напругу та потужність, інвертор запуситься.
3. Інвертор спочатку перевірить внутрішні параметри та параметри мережі, тоді як LCD монітор покаже, що інвертор самоперевіряється.
4. Якщо параметри знаходяться в допустимому діапазоні, інвертор буде генерувати енергію. Світиться індикатор NORMAL

## 6.2 Вимкнення інвертора

Під час вимкнення інвертора необхідно виконати наступні дії:

1. Вимкніть перемикач змінного струму.
2. Зачекайте 30 секунд, вимкніть перемикач постійного струму (якщо є) або просто від'єднайте вхідний роз'єм постійного струму. Інвертор закрийє LCD -дисплей і всі світлодіоди протягом двох хвилин.

---




## 7. Функція Zero-export через лічильник енергії

Для цієї серії інверторів є два види лічильників енергії. Перший тип — це Eastron SDM630-Modbus V2, який здатний безпосередньо вимірювати макс. струм 100 А. Додаткову інформацію див. на Мал. 7.1 і 7.2. Для Eastron SDM630 MCT 40 мА потрібен зовнішній трансформатор струму для вимірювання струму. Діапазон потужності трансформаторів струму від 5А до 2000А. Додаткову інформацію про Eastron SDM630 MCT див. на Мал. 7.3 і 7.4. Також підтримується вимірювальний прилад CHNT DTSU666, який може безпосередньо вимірювати максимальний струм 80А. Детальніше про DTSU666 дивіться на Мал. 7.1 і 7.16.

Коли ви читаєте це, ми вважаємо, що ви виконали підключення відповідно до вимог глави 5, якщо ваш інвертор працював у цей час, і ви хочете використовувати функцію нульового експорту Zero-export, вимкніть змінний і постійний струми вимкніть інвертор і зачекайте 5 хвилин, доки інвертор повністю розрядиться. Дотримуйтеся малюнку 7.1, щоб підключити лічильник електроенергії.


На схемі підключення системи червона лінія відноситься до лінії L (L1, L2, L3), чорна лінія відноситься до нейтральної лінії (N). Підключення кабелю RS485 лічильника до порту RS485 інвертора. Рекомендується встановити вимикач змінного струму між інвертором і мережею, характеристики вимикача змінного струму визначаються потужністю навантаження.

Якщо в придбаному вами інверторі немає вбудованого вимикача постійного струму, ми рекомендуємо підключити вимикач постійного струму. Напруга та струм перемикача залежать від фотоелектричної панелі, до якої ви маєте доступ.

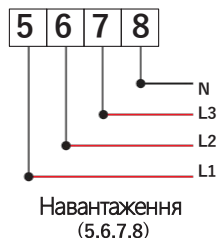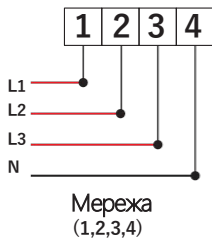

Eastron SDM630-Modbus V2

Малюнок 7.1 Лічильник Eastron

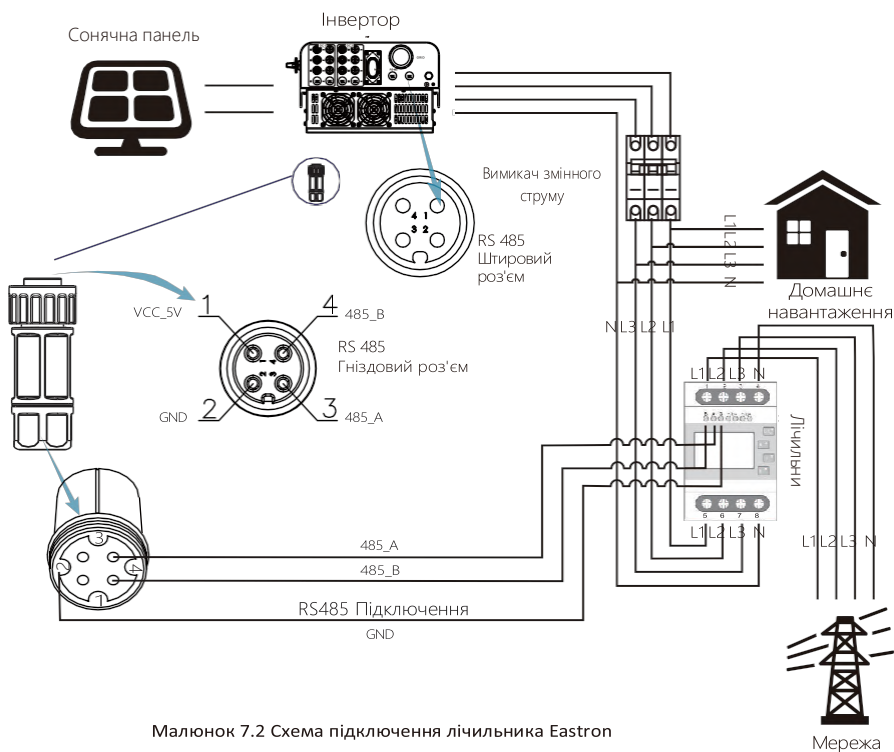


Малюнок 7.2 Схема підключення лічильника Eastron




**Увага:**

Під час остаточного встановлення вимикач, сертифікований згідно з IEC 60947-1 та IEC 60947-2, повинен бути встановлений разом з обладнанням

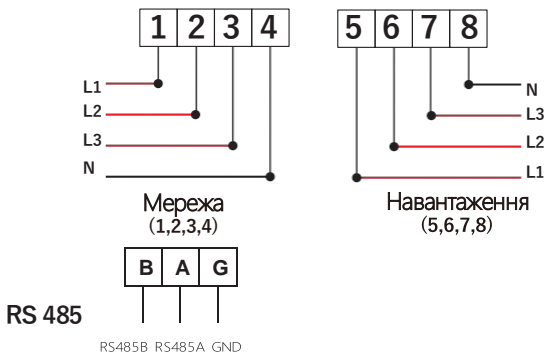


Eastron SDM630-Modbus V2

Малюнок 7.3 Лічильник Eastron

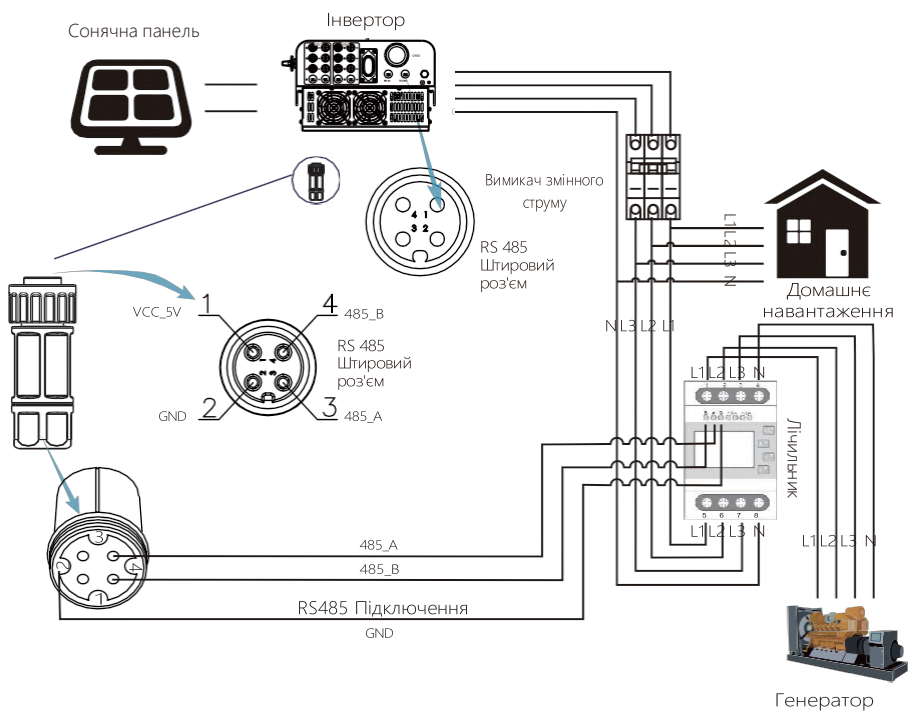


Малюнок 7.4 Схема підключення лічильника Eastron




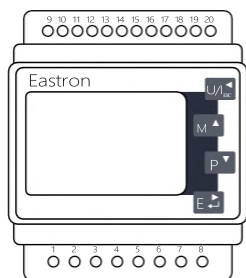


Eastron SDM630MCT

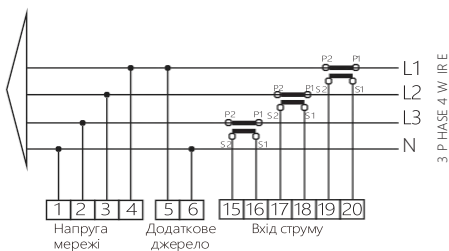

RS 485




Малюнок 7.5 Лічильник Eastron

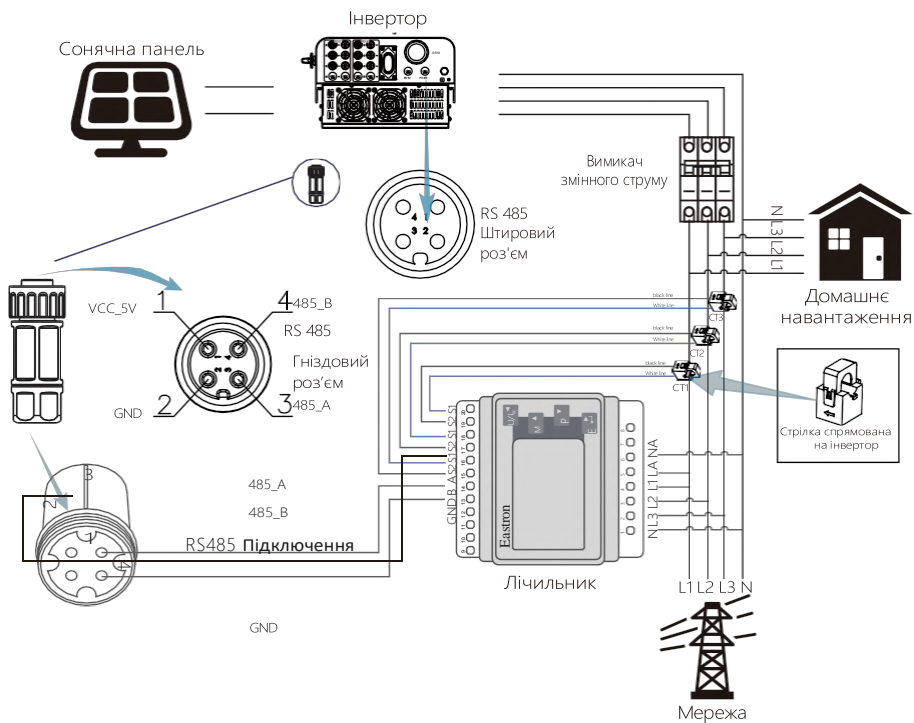


Малюнок 7.6 Схема підключення лічильника Eastron




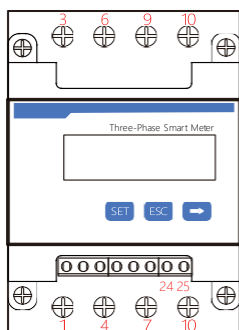


CHNT DTSU666

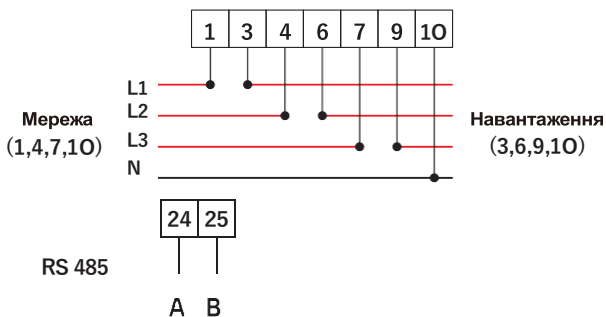


Малюнок 7.9 Лічильник CHNT

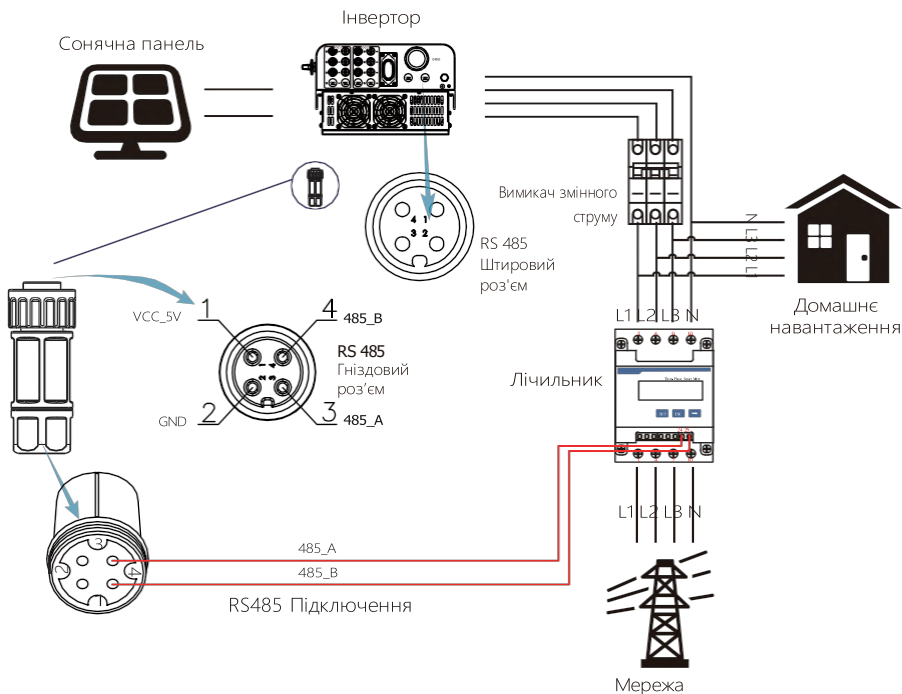


Малюнок 7.10 Схема підключення лічильника CHNT meter

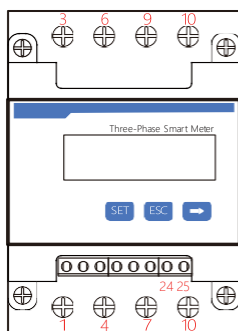


CHNT DTSU666

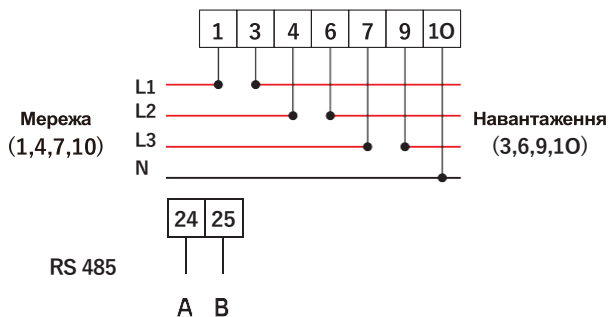



Малюнок 7.11 Лічильник CHNT

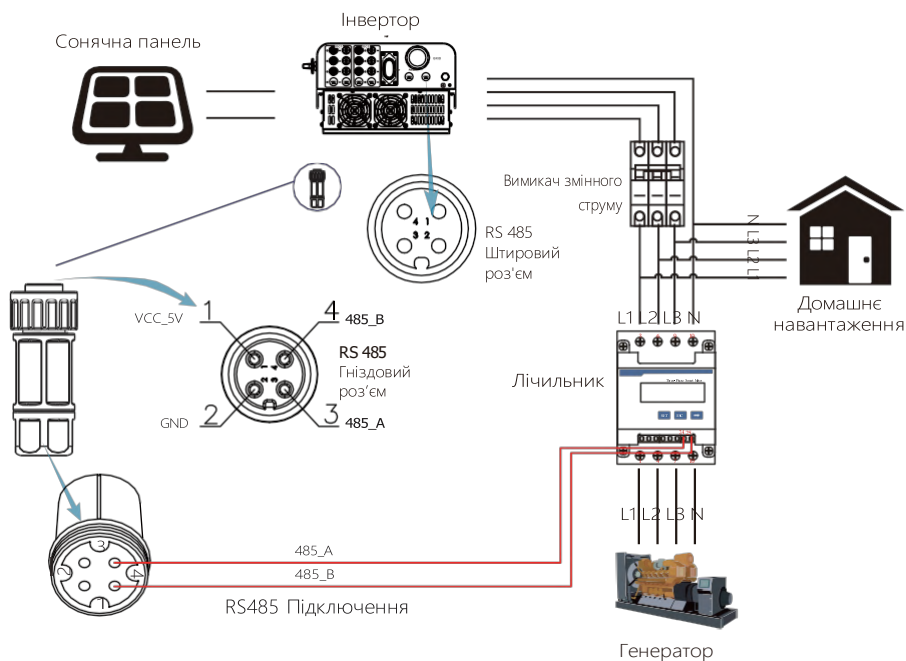

Малюнок 7.12 Схема підключення лічильника CHNT

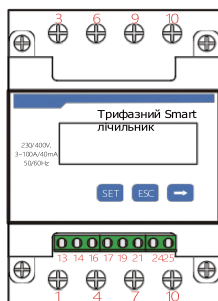

CHNT DTSU666  
3x230/400V  
100A/40mA

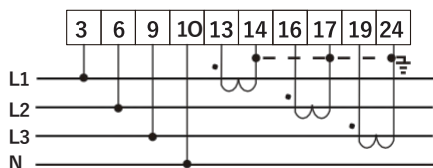

1A 5.000 A  
Струм фази A ≈5.000A

1B 5.001 A  
Струм фази B ≈5.001A


1C 5.002 A  
Струм фази C ≈5.002A

Малюнок 7.13 Лічильник CHNT

Сонячна панель



Інвертор



VCC\_5V 1

GND 2

4 485\_B

RS 485

3 Гніздовий роз'єм

485\_A



485\_A

485\_B

RS485 Підключення

Вимикач змінного струму

RS 485  
Штировий роз'єм

L1 L2 L3 N

Домашнє навантаження

L1 L2 L3 N

Мережа

Стрілка спрямована на інвертор

Стрілка спрямована на інвертор

Стрілка спрямована на інвертор

Стрілка спрямована на інвертор

Стрілка спрямована на інвертор

Стрілка спрямована на інвертор

Стрілка спрямована на інвертор

Стрілка спрямована на інвертор

Стрілка спрямована на інвертор

Стрілка спрямована на інвертор



Стрілка спрямована на інвертор

Стрілка спрямована на інвертор

Стрілка спрямована на інвертор

Малюнок 7.12 Схема підключення лічильника CHNT

CHNT DTSU666  
3x230/400V  
100A/40mA

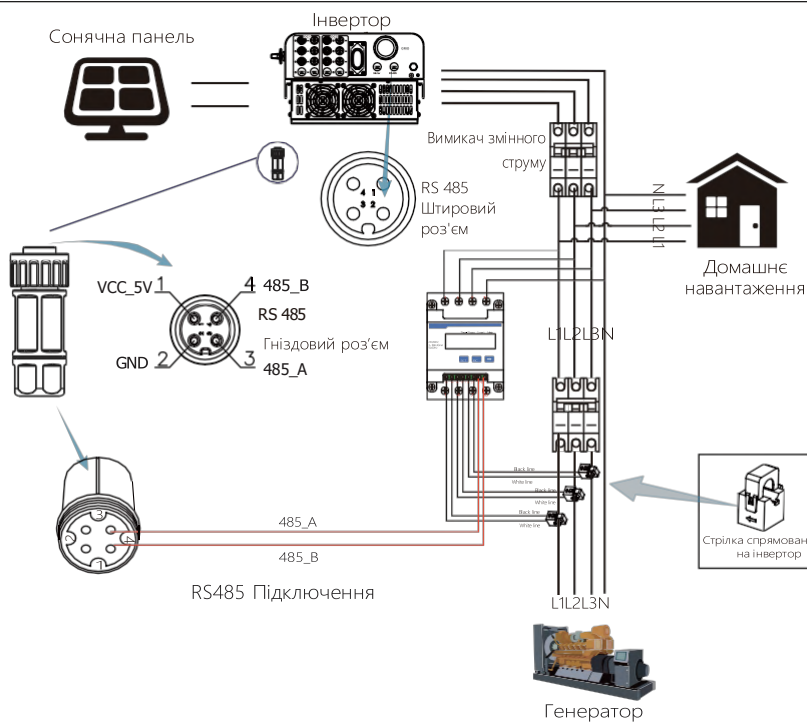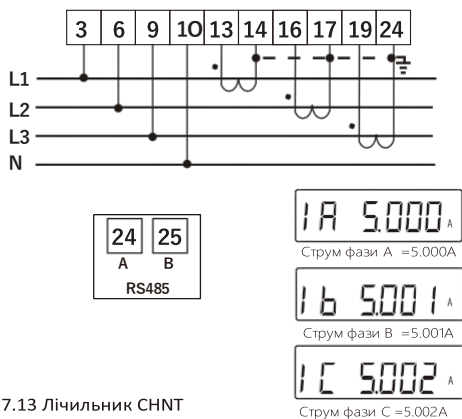

Малюнок 7.12 Схема підключення лічильника CHNT

### 7.1 Паралельне підключення лічильників

Ця програма полягає в тому, що коли мережеві інвертори працюють паралельно, існує лише одна електромережа та одне навантаження, і лише один лічильник можна підключити, щоб запобігти зворотному струму, тому можна підключити лише це з'єднання проти зворотного струму «багато до одного».

Якщо на підприємстві є кілька інверторів, також можна використовувати 1 лічильник для реалізації функції нульового експорту. Наприклад, якщо в системі є 3 інвертори з 1 лічильником, потрібно налаштувати 1 інвертор як головний, а інші — як підлеглі. І всі вони повинні підключатися до лічильника через RS485. Нижче наведено схему системи та конфігурацію системи.



Meter	OFF <<	Exp_Mode	AVG <<
Limiter	OFF	CT_Ratio	0
MFR	ACREL	Shunt	OFF
FeedIn	0.0KW <<	ShuntQTY	1 <<
Generator	ON	GoMFR	CHNT
G,CT	1 <<	GoPout	0% <<
GoCap	0.0KW		
Back<<			

Малюнок 7.17 Функції лічильника

Name	Description	Range
Exp_Mode	AVG: Середня потужність трьох фаз експортується до нуля. MIN: Фаза з мінімальною потужністю навантаження експортується нульовою, тоді як інші дві фази можуть бути в режимі навантаження.	AVG/MIN
CT_Ratio	Коефіцієнт СТ лічильника зі сторони електромережі, коли застосовується зовнішній трансформатор струму.	1-1000
MFR	Виробник мережевого лічильника. Адреса Modbus має бути встановлена як 01.	AUTO/CHNT/ EASTRON
Feedin	Відсоток електроенергії, що експортується в мережу.	0-110%
Shunt	Паралельний режим. Встановіть один інвертор як головний, а інші як підлеглі. Треба встановити ТІЛЬКИ головний, підлеглий буде дотримуватися налаштувань головного.	OFF/Master/ Slave
ShuntQTY	Кількість паралельно підключених інверторів	1-16
Generator	Увімкнути/вимкнути функцію лічильника DG	ON/OFF
G.CT	Коефіцієнт СТ потужності лічильника DG.	1-1000
G.MFR	Виробник лічильника DG. Адреса Modbus має бути встановлена як 02.	AUTO/CHNT/ EASTRON
G.Cap	Ємність DG.	1-999kW


**Примітка:** Виберіть опцію «Meter» у параметрах «Run Param» та натисніть і утримуйте кнопку «ENTER», щоб перейти на сторінку налаштувань лічильника



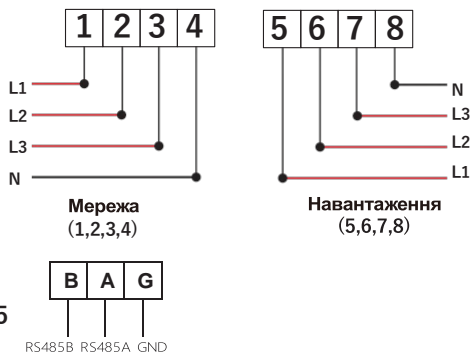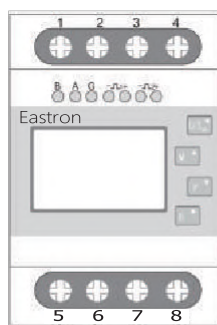


Eastron SDM630-Modbus V2


Малюнок 7.18 Лічильник Eastron

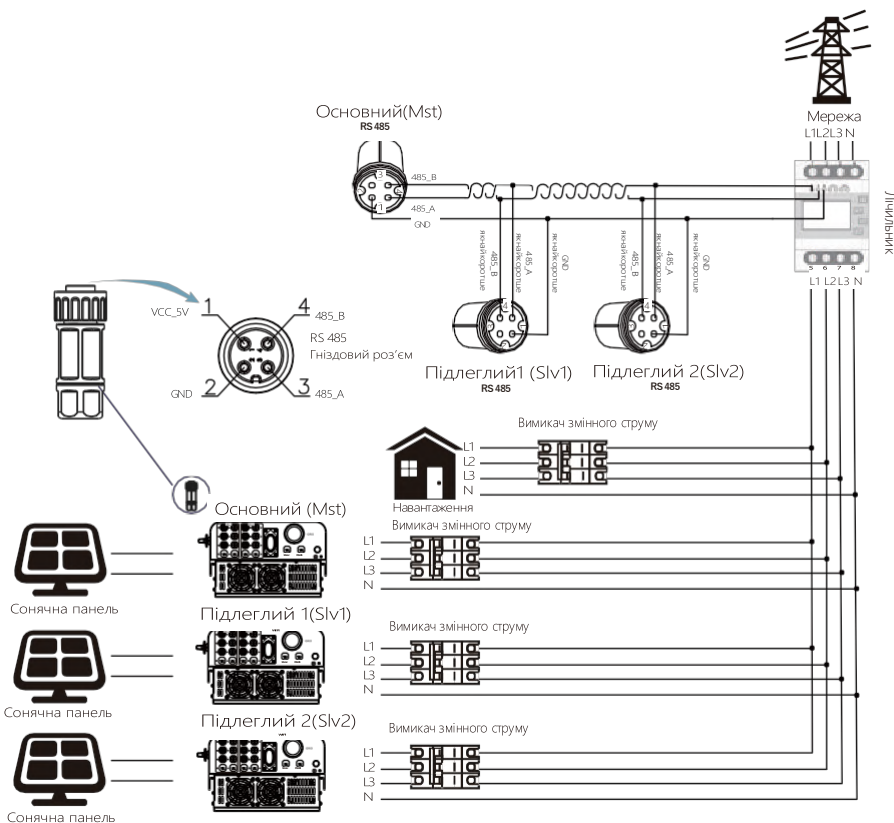


Малюнок 7.19 Схема підключення Eastron (схема прохідних каналів)

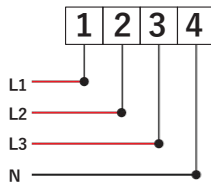

Мережа  
(1,2,3,4)

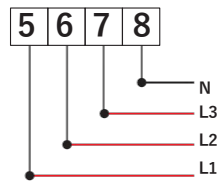


Навантаження  
(5,6,7,8)




RS 485

Eastron SDM630-Modbus V2


Малюнок 7.20 Лічильник Eastron

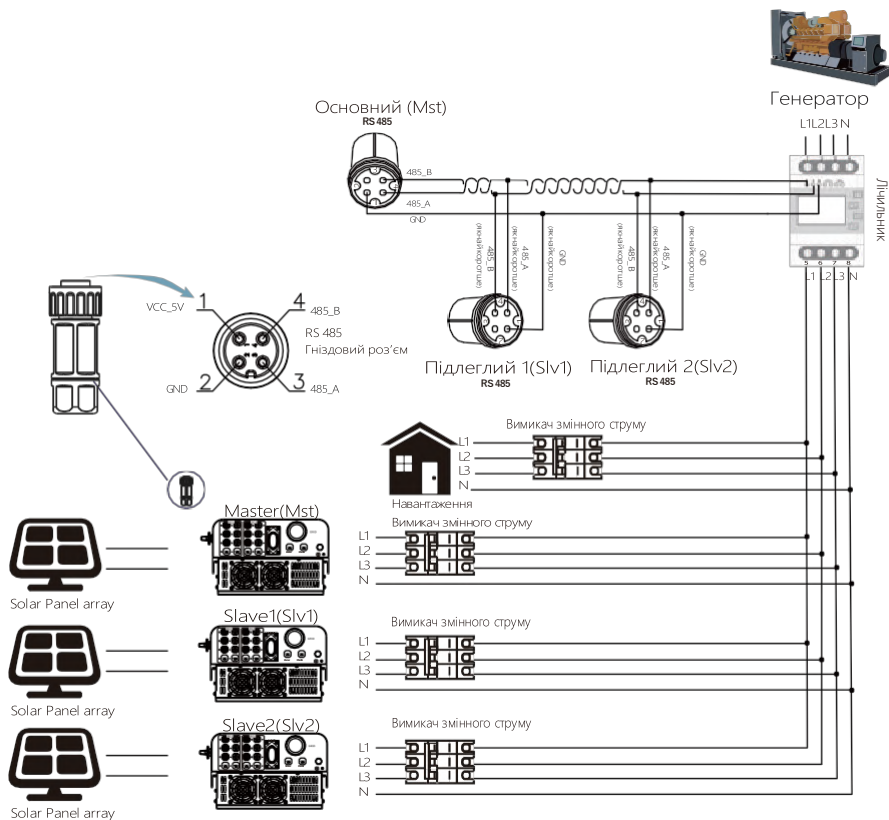


Малюнок 7.21 Схема підключення Eastron (схема проходних каналів)

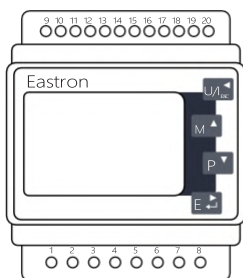



Eastron SDM630MCT

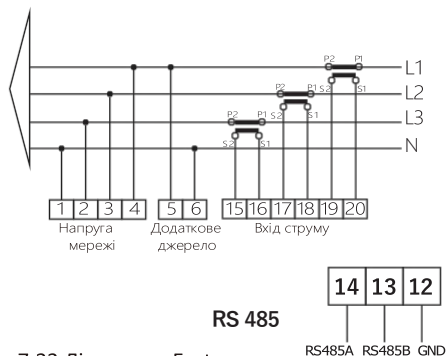

Малюнок 7.22 Лічильник Eastron

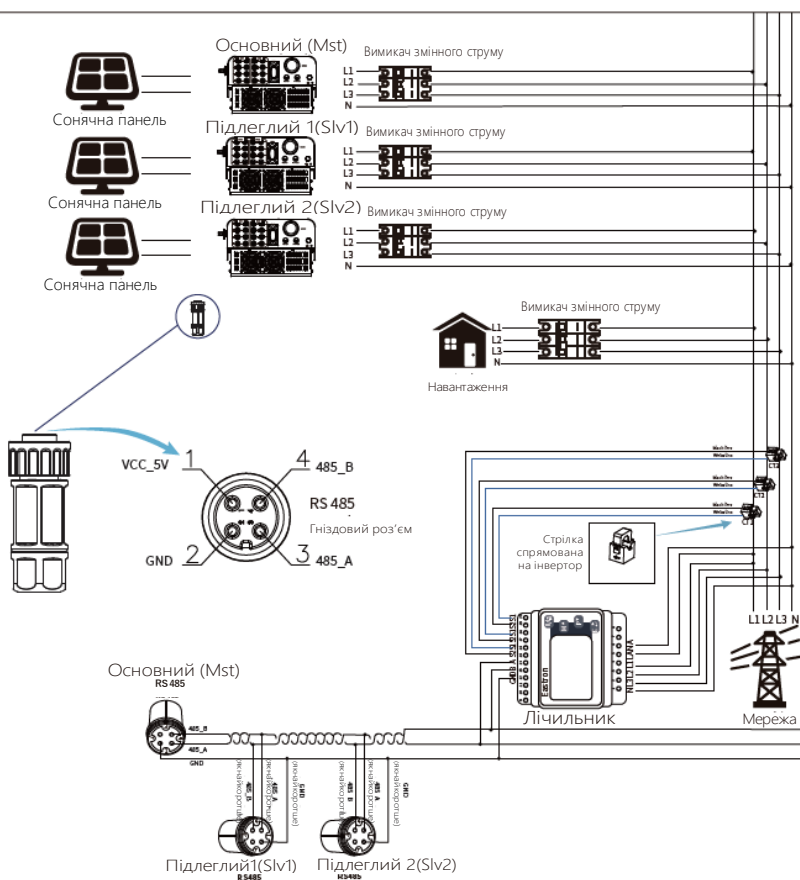


Малюнок 7.23 Схема підключення (Трифазна електрика)

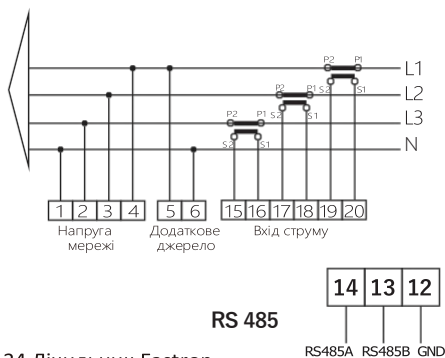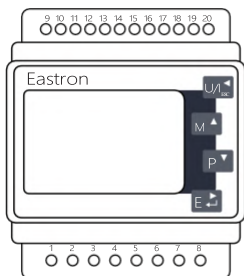


Eastron SDM630MCT


Малюнок 7.24 Лічильник Eastron

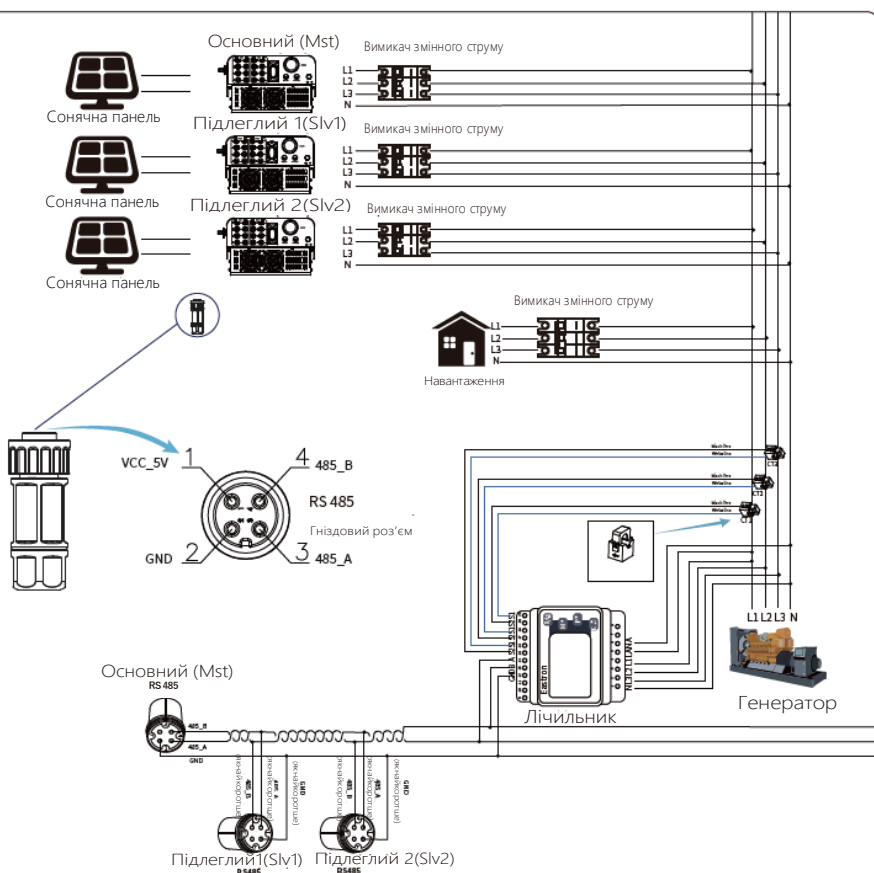


Малюнок 7.25 Схема підключення (трифазна електрика)

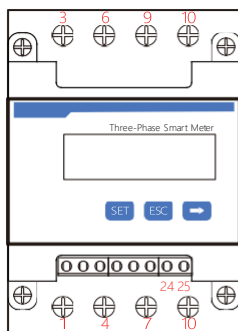


CHNT DTSU666

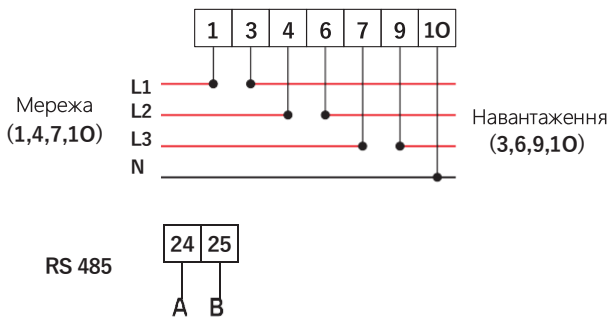

Малюнок 7.26 Лічильник CHNT

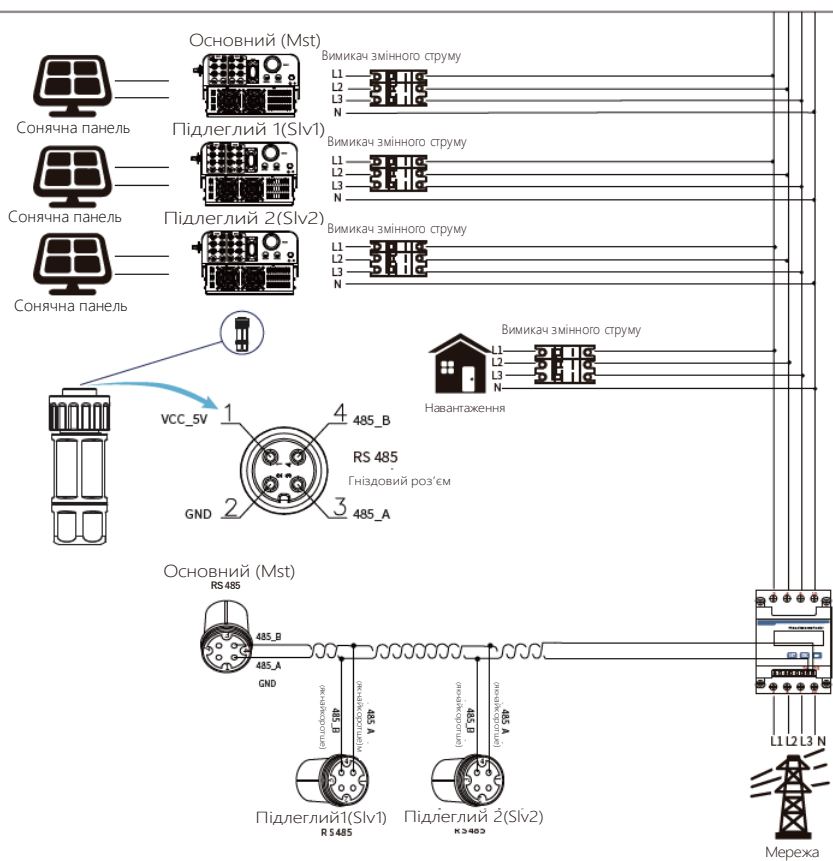


Малюнок 7.27 Схема підключення CHNT (Прохідна схема)

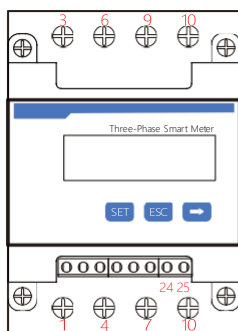

Мережа  
(1,4,7,10)


RS 485

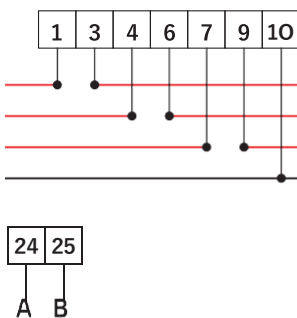


Навантаження  
(3,6,9,10)

CHNT DTSU666



Малюнок 7.28 Лічильник CHNT

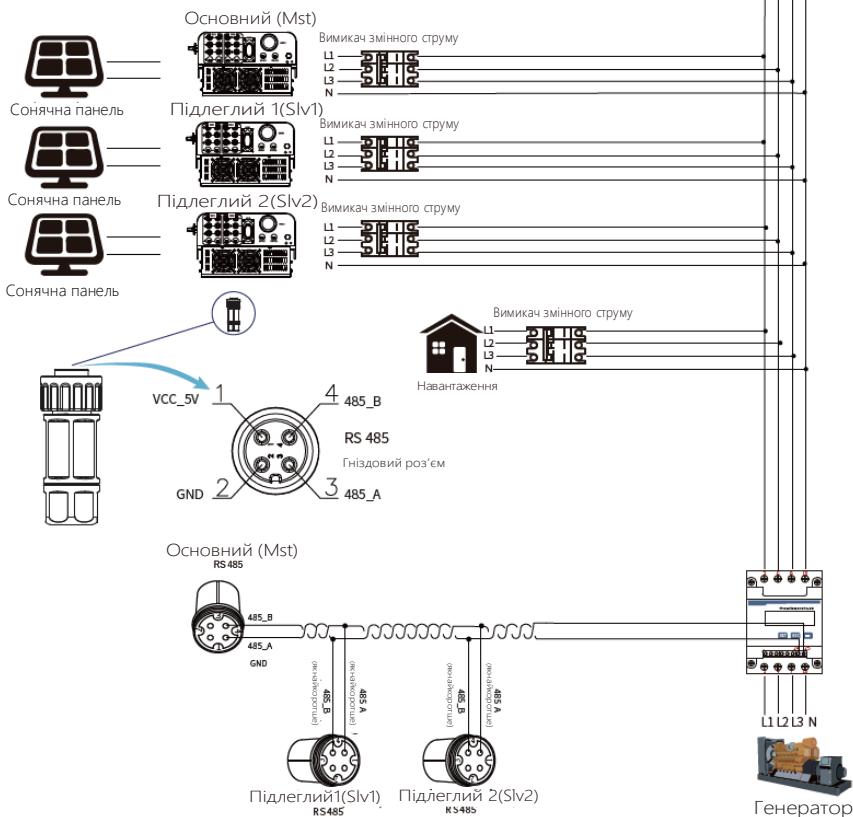

Малюнок 7.29 Схема підключення CHNT (Прохідна схема)

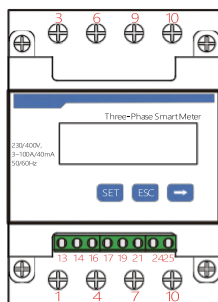

CHNT DTSU666  
3x230/400V  
100A/40mA

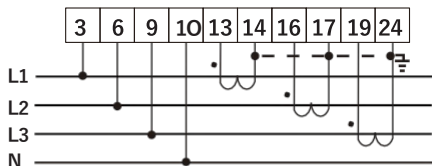


1A 5.000 A  
Струм фази А =5.000А


1B 5.001 A  
Струм фази В =5.001А

1C 5.002 A  
Струм фази С =5.002А



Малюнок 7.30 Лічильник CHNT

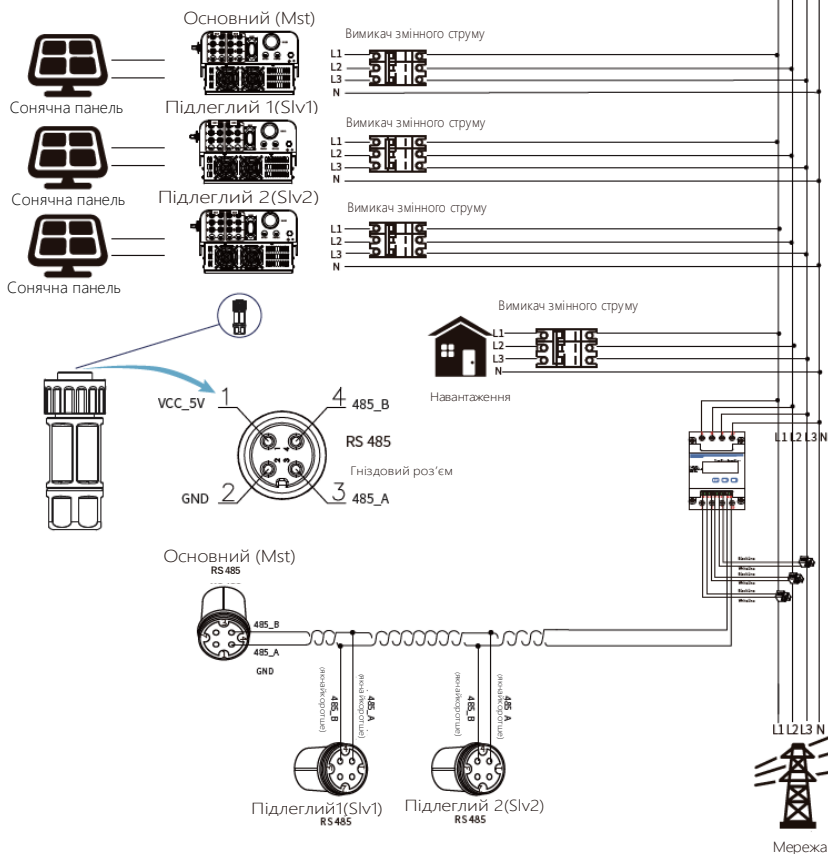

Малюнок 7.31 Схема підключення CHNT (Прохідна схема)

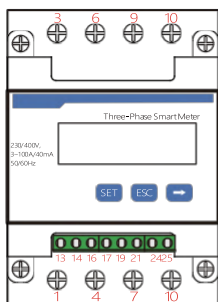

CHNT DTSU666  
3x230/400V  
100A/40mA

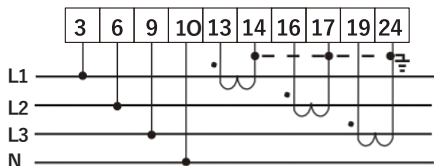

1A 5.000 A

Струм фази А = 5.000А


1b 5.001 A

Струм фази В = 5.001А

1c 5.002 A

Струм фази С = 5.002А

Малюнок 7.32 Лічильник CHNT

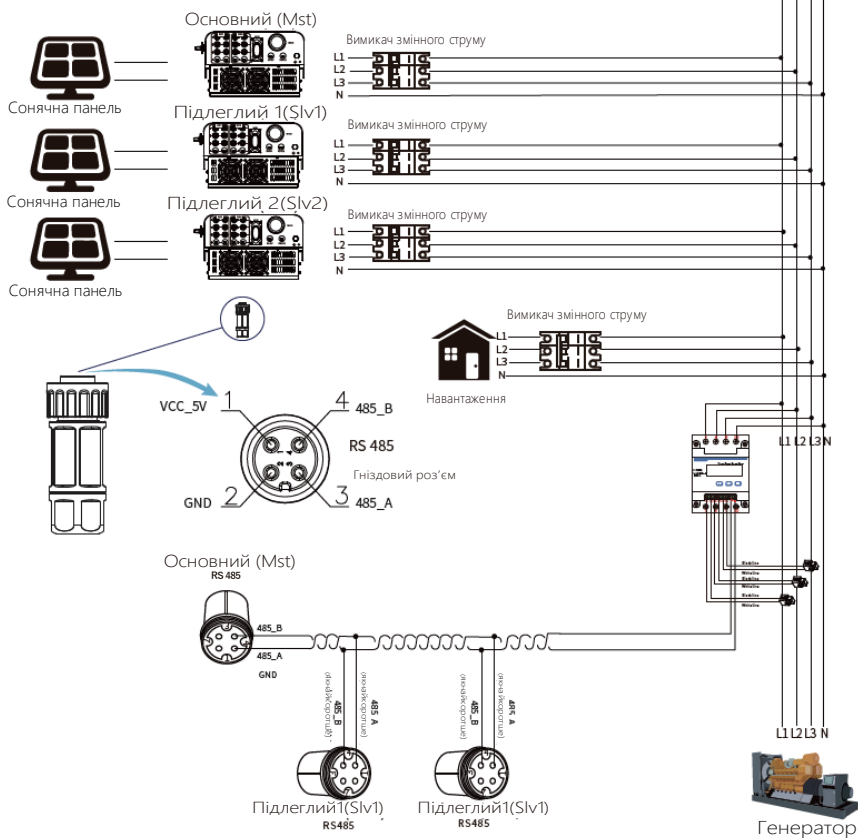


Малюнок 7.33 Схема підключення CHNT (Прохідна схема)



## 7.2 Використання функції zero-export

Коли з'єднання буде завершено, для використання цієї функції необхідно виконати наступні дії:

1. Увімкніть вимикач змінного струму.
2. Увімкніть перемикач постійного струму, дочекавшись увімкнення LCD-дисплея інвертора.
3. Натисніть кнопку Enter на LCD-панелі в головному інтерфейсі в опціях меню, виберіть [parameter setting], щоб увійти в підменю налаштування, а потім виберіть [running parameters], як показано на малюнку 7.34, у цей час введіть пароль за замовчуванням 1234 натиснувши кнопку [up down, enter], увійдіть в інтерфейс налаштування параметрів роботи, показаний на малюнку 7.35.

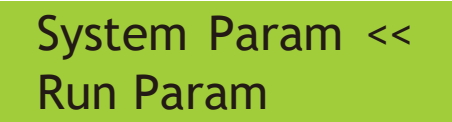

Малюнок 7.34 Налаштування параметрів



Малюнок 7.35 Перемикач лічильника

4. Натисніть кнопку [up down], перемістіть курсор до налаштування лічильника енергії та натисніть кнопку [enter]. У цей час ви можете увімкнути або вимкнути лічильник енергії, вибравши кнопку [up down], будь ласка, натисніть кнопку [enter], щоб підтвердити налаштування.
5. Перемістіть курсор до [OK], натисніть [enter], щоб зберегти налаштування та вийти зі сторінки параметрів запуску, інакше налаштування будуть недійсними.
6. Якщо налаштування виконано успішно, ви можете повернутися до інтерфейсу меню та відобразити на LCD-дисплеї домашню сторінку, натиснувши кнопку [up down]. Якщо відображається [meter power XXW], налаштування функції нульового експорту завершено. Як показано на малюнку 7.36.



Малюнок 7.36 Вмикання функції Zero-export через лічильник електроенергії

- 1.
7. Meter power XXW показує позитивне значення, що означає, що мережа забезпечує навантаження, і електроенергія не подається в мережу. Якщо лічильник показує негативне значення, це означає, що фотоелектрична енергія продається в мережу або є проблеми з підключенням електролічильника.
8. Після правильного підключення дочекайтеся запуску інвертора. Якщо потужність фотоелектричної панелі відповідає поточному споживанню електроенергії, інвертор зберігатиме певну потужність, щоб протидіяти потужності мережі без зворотного потоку.

### 7.3 Зауваження під час використання функції zero export

Для вашої безпеки та роботи функції обмежувача інвертора ми пропонуємо наступні рекомендації та запобіжні заходи:



**Підказка з безпеки:**

У режимі zero export ми рекомендуємо, щоб дві фотоелектричні матриці були сформовані з однакової кількості фотоелектричних панелей однакового розміру, що зробить інвертор більш чутливим до обмеження потужності.




**Підказка з безпеки:**

Поки потужність мережі негативна, а інвертор не має вихідної потужності, це означає, що датчик струму орієнтований неправильно, вимкніть інвертор і змініть орієнтацію датчика

### 7.4 Як переглянути потужність навантаження вашої фотоелектричної електростанції на платформі моніторингу?

Якщо ви хочете переглянути потужність навантаження системи та скільки енергії (кВт·год) вона експортує в мережу (вихідна потужність інвертора спочатку використовується для живлення навантаження, а потім надлишок енергії надходить в мережу). Вам також потрібно підключити лічильник згідно зі схемою вище. Після успішного підключення інвертор покаже потужність навантаження на LCD-дисплеї. Але, будь ласка, **не встановлюйте «Meter ON»**. Також ви зможете переглядати потужність навантаження на платформі моніторингу. Цей спосіб описано нижче.

По-перше, перейдіть на платформу solarman (<https://pro.solarmanpv.com>, це посилання для облікового запису дистриб'ютора solarman; або <https://home.solarmanpv.com>, це посилання для облікового запису кінцевого користувача solarman;) Домашня сторінка заводу і натисніть «edit».

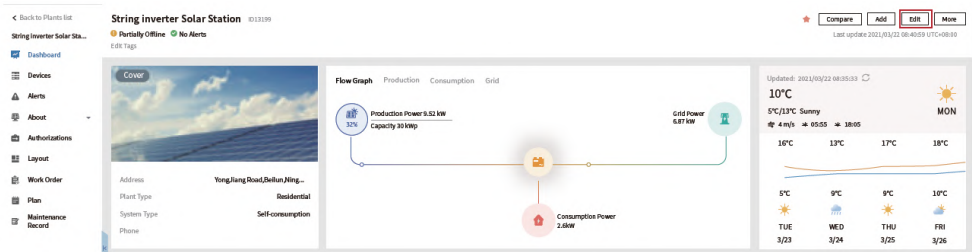

А потім виберіть тип системи “Self-consumption”

Edit Plant

Cancel

Save

Basic Info

System Info

Yield Info

Owner Info

Address :  
Yongliang Road, Beihem, Ningbo, 315006, China

Coordinates :  
Longitude 121 48 15.03 Latitude 29 53 36.11  
Time Zone :  
(UTC+08:00) Beijing/Chongqing/Hong Kong/Japan  
Creation Time :  
2020/04/08

System Info



Plant Type :  
Residential

System Type :  
Self-consumption

Capacity(kWp):  
30


Acronym:  
0-360


По-друге, перейдіть на сторінку установки, якщо вона показує потужність PV, потужність навантаження та потужність мережі, що означає, що конфігурація правильна

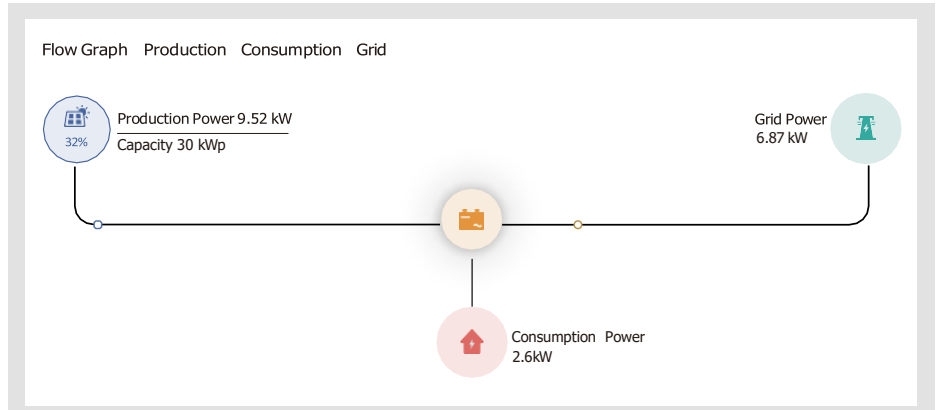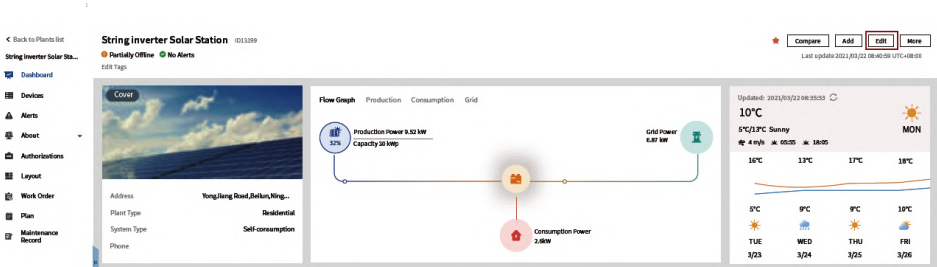

## 8 Основні операції


Під час нормальної роботи LCD-дисплей показує поточний стан інвертора, включаючи поточну потужність, загальну генерацію, гістограму роботи потужності та ідентифікатор інвертора тощо. Натисніть клавішу «Up» та «Down», щоб переглянути поточну напругу постійного струму, постійний струм, напругу змінного струму, напругу змінного струму, температуру радіатора інвертора, номер версії програмного забезпечення та стан підключення Wi-Fi інвертора.

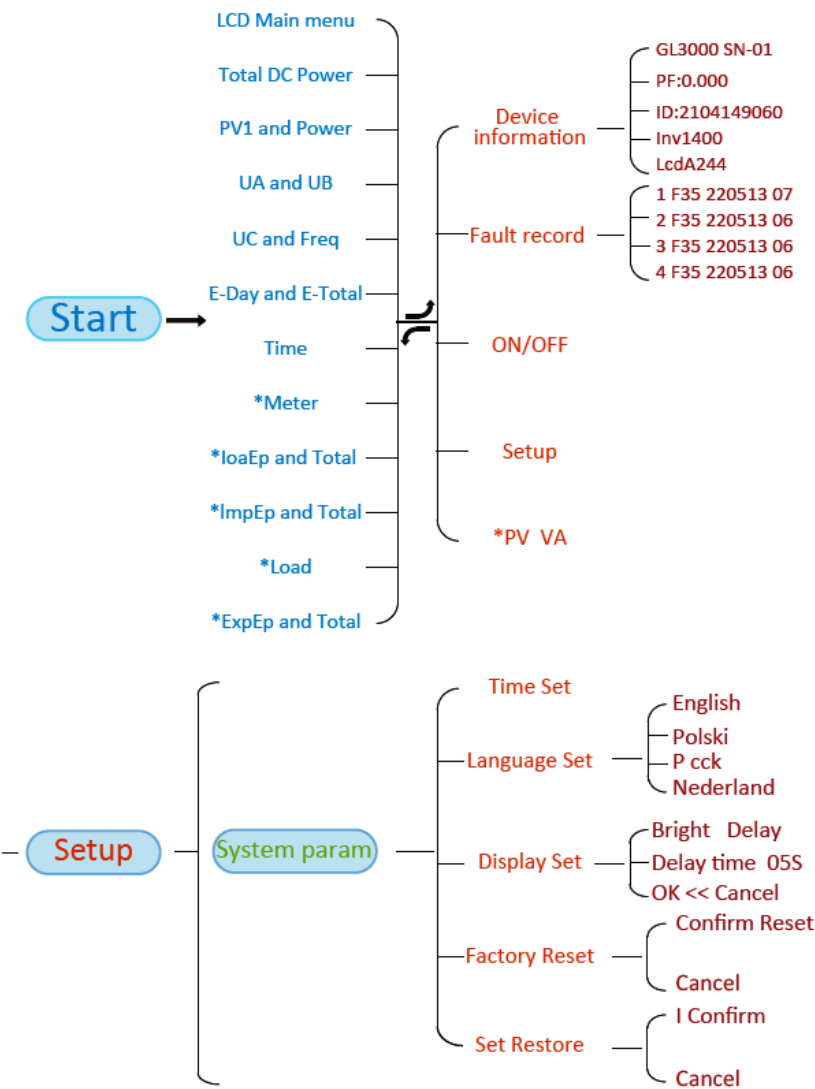

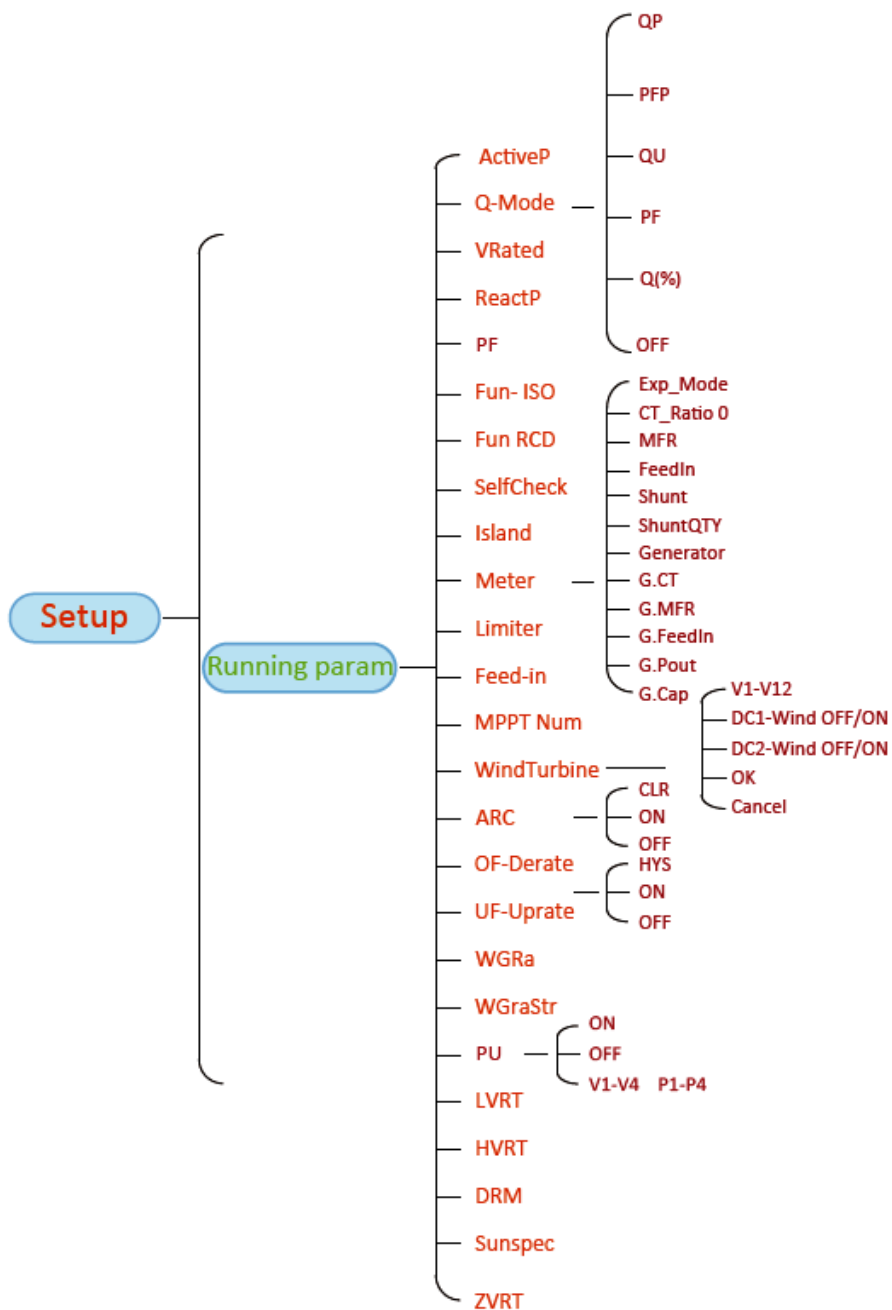

\* Примітка: ці параметри будуть доступні після успішного підключення лічильника. Інакше вони не відображатимуться.

Увага: для отримання детальної інформації про параметри на РК-дисплеї зверніться до офіційного веб-сайту Deye <https://www.deyeinverter.com>

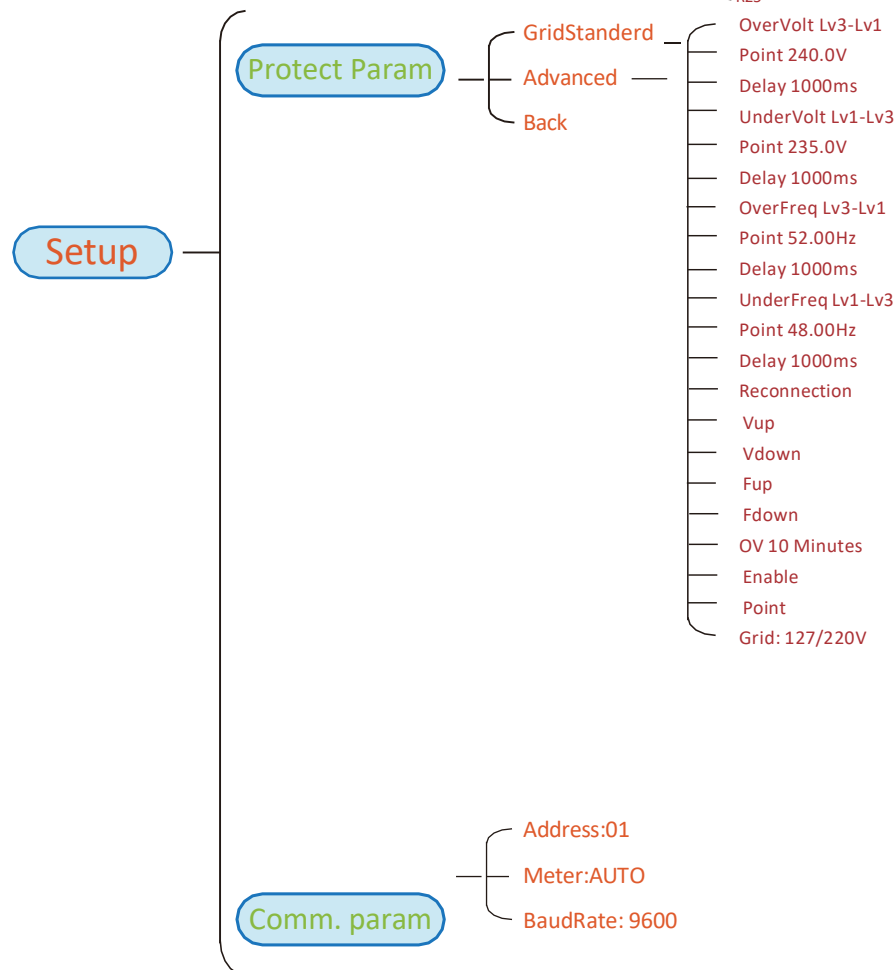

Малюнок 8.1 Блок-схема роботи LCD-дисплея

### 8.1 Початковий інтерфейс

З початкового інтерфейсу ви можете перевірити фотоелектричну потужність, напругу фотоелектричної мережі, напругу мережі, ідентифікатор інвертора, модель та іншу інформацію.



Малюнок 8.2 Початковий інтерфейс

Натисніть UP або Down, щоб перевірити постійну напругу інвертора, постійний струм, змінну напругу, змінний струм і температуру інвертора.




Малюнок 8.3 Інформація про вхідну напругу фотоелектричної енергії та поточний струм

Малюнок 8.4 Потужність навантаження



Малюнок 8.5 Напругу та струм мережі

Малюнок. 8.6 Напруга та частота мережі

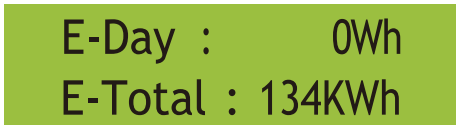


E-Day: Щоденна генерація;  
E-Total: Загальна генерація.

Малюнок 8.7 Генерація PV



Малюнок 8.8 Час

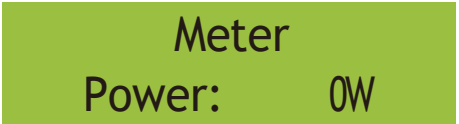

Малюнок 8.9 Лічильник потужності



LoadEp: щоденне споживання;  
Total: Загальне споживання енергії.

Малюнок 8.10 Споживання навантаження

ImpEp: 0.00KWh  
Total : 0.00KWh

ImpEp: щоденна енергія, придбана з мережі;  
Total: загальна кількість енергії, придбаної з мережі.

Малюнок 8.11 Ел. енергія

ExpEp: 0.00KWh  
Total : 0.00KWh

ExpEp: щоденна енергія, що продається в мережу;  
Total: загальна кількість енергії, проданої в мережу.

Малюнок 8.12 Електрична енергія

## 8.2 Підменю в головному меню

У головному меню є п'ять підменю.

### 8.2.1 Інформація про пристрій

Ви можете побачити програмне забезпечення ICD-дисплея VerA238 та програмне забезпечення плати керування Ver1400. У цьому інтерфейсі є такі параметри, як номінальна потужність, комунікаційних адрес

Device Info <<  
Fault Record

GL3000 SN-01  
PF: 0.000

ID:2104149060  
Inv1400

Inv1400  
LcdA244

Малюнок 8.13 Інформація про пристрій

### 8.2.2 Записи про помилки

Він може зберігати вісім записів про помилки в меню, включаючи час, клієнт може впоратися з цим залежно від коду помилки.

Device Info  
Fault Record <<


1 F35 220513 07  
2 F35 220513 06

3 F35 220513 06  
4 F35 220513 06

Малюнок 8.14 Запис про помилки



### 8.2.3 Налаштування ON/OFF

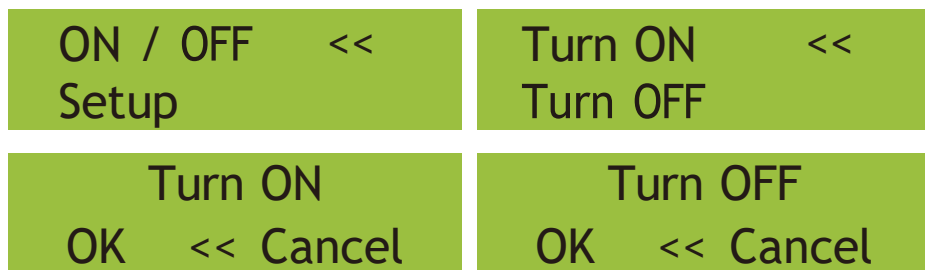

Малюнок 8.1 5. Налаштування ON/OFF

Коли інвертор вимкнути, він негайно припиняє працювати, переходить у режим очікування, а потім знову переходить до програми самоперевірки. Якщо він пройшов самоперевірку, він знову почне працювати.

### 8.2.4 Налаштування параметрів


У налаштуваннях є п'ять підменю. Параметри включають: системні параметри, параметри запуску, параметри захисту, параметри зв'язку. Уся ця інформація для довідки щодо технічного обслуговування.



Малюнок 8.16 Налаштування параметрів підменю

### 8.3 Налаштування системних параметрів

Системні параметри включають налаштування часу, набір налаштування, налаштування дисплея, та скидання до заводських налаштувань

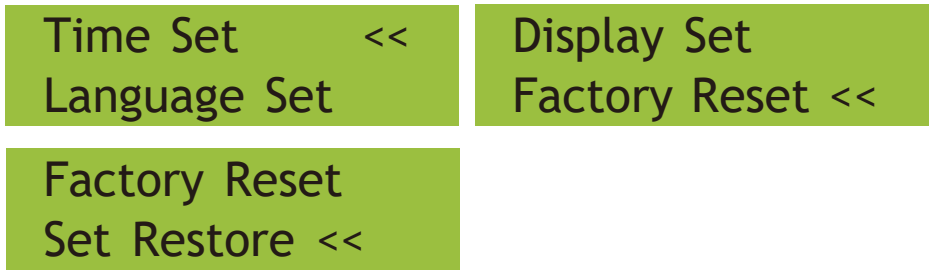

Малюнок 8.17 Системні параметри



Малюнок 8.18 Час



Малюнок 8.19 Мова

Малюнок 8.20 налаштувань LCD екрана




Малюнок 8.21 Встановлення часу затримки

Малюнок 8.22 Скидання до заводських налаштувань



Малюнок 8.23 Підтвердити скидання

8.4 Параметри захисту



Увага:

Пароль потрібен лише для авторизованого інженера.  
Ми встановимо параметр залежно від вимог безпеки, тому клієнтам не потрібно його скидати. Початковий пароль - 1234

PassWord * * * *	GridStandard << Advanced
Back <<	

Малюнок 8.24 Пароль

Braszil EN50549-1-PL <<	EN50549-1 IEC61727 <<
CUSTOM VDE4105 <<	VDE0126 Spain <<
CEI_0-21 G98 <<	G99 NBT32004-B <<
Australia-A Australia-B <<	Australia-C New Zealand <<
MEA PEA <<	Norway Switzerland <<
R25 OK Cancel <<	

Малюнок 8.25 Стандарт мережи

OverVolt Lv3  
Point 240.0V <<

OverVolt Lv3  
Delay 1000ms <<

OverVolt Lv2  
Point 240.0V <<

OverVolt Lv2  
Delay 1000ms <<

OverVolt Lv1  
Point 240.0V <<

OverVolt Lv1  
Delay 1000ms <<

UnderVolt Lv1  
Point 235.0V <<

UnderVolt Lv1  
Delay 1000ms <<

UnderVolt Lv2  
Point 235.0V <<

UnderVolt Lv2  
Delay 1000ms <<

UnderVolt Lv3  
Point 235.0V <<

UnderVolt Lv3  
Delay 1000ms <<

OverFreq Lv3  
Point 52.00Hz <<

OverFreq Lv3  
Delay 1000ms <<

OverFreq Lv2  
Point 52.00Hz <<

OverFreq Lv2  
Delay 1000ms <<

OverFreq Lv1  
Point 52.00Hz <<

OverFreq Lv1  
Delay 1000ms <<

UnderFreq Lv1  
Point 48.00Hz <<

UnderFreq Lv1  
Delay 1000ms <<

UnderFreq Lv2 Point 48.00Hz <<	UnderFreq Lv2 Delay 1000ms <<
UnderFreq Lv3 Point 48.00Hz <<	UnderFreq Lv3 Delay 1000ms <<
Reconnection Vup 0.0V <<	Reconnection Vdown 0.0V <<
Reconnection Fup 0.00Hz <<	Reconnection Fdown 0.00Hz <<
OV 10 Minutes Enable OFF <<	OV 10 Minutes Point 0.0% <<
Point 0.0% Grid --- <<	OK Cancel <<

Малюнок 8.26. "ІНДИВІДУАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ"

Будь ласка, встановіть належні параметри мережі відповідно до вимог чинних нормативних актів вашої країни. Якщо вам це не зрозуміло, проконсультуйтеся зі своїм установником.

### 8.5 Налаштування параметрів зв'язку

Address: 01 << BaudRate: 9600	Func: Meter Address1: 01 <<
----------------------------------	--------------------------------

Малюнок 8.27 Параметри зв'язку

## 9 Ремонт і технічне обслуговування

Інвертор не потребує регулярного обслуговування. Однак сміття або пил впливатимуть на теплові характеристики радіатора. Чистити краще м'якою щіткою. Якщо поверхня занадто брудна і впливає на зчитування показників з LCD дисплею, та світлодіодних ламп, ви можете використовувати вологу тканину, щоб очистити його.



### Небезпека високої температури:

Коли пристрій працює, місцева температура занадто висока, і дотик може викликати опіки. Вимкніть інвертор і зачекайте, поки він охолоне, після чого можна чистити та проводити технічне обслуговування.



### Підказка з безпеки:

Для чищення будь-яких частин інвертора не можна використовувати розчинники, абразивні матеріали чи корозійні матеріали.

## 10 Інформація про помилки та процеси

Інвертор розроблено відповідно до міжнародних стандартів безпеки та електромагнітної сумісності. Перед доставкою замовнику інвертор був підданий ряду випробувань, щоб переконатися в його оптимальній роботі та надійності.

## 10.1 Код помилки

У разі будь-якої несправності на LCD-екрані з'явиться повідомлення тривоги. У цьому випадку інвертор може перестати подавати енергію в мережу. Опис повідомлень наведено в таблиці 10.1

Код помилки	Опис	Вирішення помилки
F01	Помилка зворотної полярності входу постійного струму	Перевірте полярність входу постійного струму
F02	Постійна несправність опору ізоляції постійного струму	Перевірте кабель заземлення інвертора.
F03	Несправність витоку постійного струму	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.
F04	Замикання на землю GFDI	Перевірте підключення виходу сонячної панелі.
F05	Виявленої помилки пам'яті	Помилка читання пам'яті (EEPROM). Перезапустіть інвертор, якщо несправність не зникає, зверніться до інсталятора або служби Deye.
F06	Записано помилки пам'яті	Збій запису в пам'ять (EEPROM). перезапустіть інвертор, якщо несправність не зникає, зверніться до інсталятора або служби Deye.
F07	Перегорів запобіжник GFDI	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.
F08	Помилка заземлення GFDI	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.
F09	IGBT пошкоджений надмірним падінням напруги	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.
F10	Збій джерела живлення допоміжного вимикача	1. Він повідомляє, що постійний струм 12 В відсутній. 2. перезапустіть інвертор, якщо несправність не зникає, зверніться до інсталятора або служби сервісу Deye.
F11	Несправності головного контактора змінного струму	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.
F12	Помилки допоміжного контактора змінного струму	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.
F13	Зарезервовано	1. Втрата однієї фази або несправність деталі виявлення напруги змінного струму або не замкнуті реле. 2. перезапустіть інвертор, якщо помилка не зникає, зверніться до інсталятора або служби сервісу Deye.
F14	Перенавантаження постійного струму	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.
F15	Перенавантаження змінного струму	1. Внутрішній датчик змінного струму або ланцюг виявлення на платі керування або з'єднувальний дрот ослабнув. 2. Перезапустіть інвертор, якщо помилка не зникає, зверніться до інсталятора або служби сервісу Deye.
F16	GFCl(RCD) Помилка витоку змінного струму	1. Ця несправність означає, що середній струм витоку перевищує 300 мА. Перевірте, чи працює джерело живлення постійного струму або сонячні панелі, а потім перевірте «Дані тестування» - > значення «dIL» приблизно 40; Потім перевірте датчик струму витоку або ланцюг (на малюнку нижче). Перевірка тестових даних потребує використання великого LCD-дисплея. 2. Перезапустіть інвертор, якщо помилка не зникає, зверніться до інсталятора або служби сервісу Deye.
F17	Трифазний струм, перевантаження по струму	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.
F18	Помилка змінного струму апаратного забезпечення.	1. Перевірте датчик змінного струму або схему виявлення на платі керування чи з'єднувальний дрот. 2. Перезапустіть інвертор або скиньте до заводських налаштувань, якщо помилка не зникає, зверніться до інсталятора або служби сервісу Deye.
F19	Синтез усіх апаратних збоїв	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.

Код помилки	Опис	Вирішення помилки
F20	Помилка постійного струму апаратного забезпечення	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте, чи вихідний струм сонячної панелі знаходиться в межах допустимого діапазону.</li> <li>2. Перевірте датчик постійного струму та його схему виявлення.</li> <li>3. Перевірте, чи версія FW інвертора підходить для апаратного забезпечення.</li> <li>4. Перезапустіть інвертор, якщо помилка не зникає, зверніться до інсталятора або служби сервісу Deye.</li> </ol>
F21	Помилка витоку постійного струму	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.
F22	Аварійна зупинка (якщо є кнопка зупинки)	Зверніться по допомогу до інсталятора.
F23	Тимчасовий виток змінного струму	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ця несправність означає, що струм витоку раптово перевищує 30 мА. Перевірте, чи працює джерело живлення постійного струму або сонячні панелі, а потім перевірте «Test data» -&gt; значення «dIL» приблизно 40; Потім перевірте датчик струму витоку або ланцюг. Перевірте потребу в тестових даних за допомогою великого LCD-дисплея.</li> <li>2. Перезапустіть інвертор, якщо несправність не зникає, зверніться до інсталятора або служби сервісу Deye.</li> </ol>
F24	Порушення опору ізоляції постійного струму	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте опір Vpe на головній платі або виявлення на платі керування. Перевірте, чи фотоелектричні панелі в порядку. Часто ця проблема є проблемою PV.</li> <li>2. Перевірте, чи добре заземлена фотоелектрична панель (алюмінієва рама) і інвертор. Відкрийте кришку інвертора та перевірте, чи внутрішній кабель заземлення добре закріплений на корпусі.</li> <li>3. Перевірте, чи кабель змінного/постійного струму, клемна колодка не замкнуті на землю чи не пошкоджена ізоляція.</li> <li>4. Перезапустіть інвертор, якщо несправність не зникає, зверніться до інсталятора або в службу сервісу Deye.</li> </ol>
F25	Помилка зворотного зв'язку постійного струму	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.
F26	Шина постійного струму незбалансована	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте, чи не послабилися закріплення кабелю «BUSN» або кабелю живлення плати драйвера.</li> <li>2. Перезапустіть інвертор, якщо несправність не зникає, зверніться до інсталятора або служби сервісу Deye.</li> </ol>
F27	Помилка ізоляції кінця дроту постійного струму	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.
F28	Несправність інвертора першого рівня, постійного струму	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.
F29	Несправність перемикача навантаження змінного струму	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.
F30	Несправність головного контактора змінного струму	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте реле та напругу змінного струму реле.</li> <li>2. Перевірте схему драйвера реле. Перевірте, чи програмне забезпечення не підходить для цього інвертора. (Старий інвертор не має функції виявлення реле)</li> <li>3. Перезапустіть інвертор, якщо несправність не зникає, зверніться до інсталятора або в службу сервісу Deye.</li> </ol>
F31	Обрив ланцюга реле	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принаймні одне реле не закрите. Перевірте реле та сигнал драйвера. (Старий інвертор не має функції виявлення реле)</li> <li>2. Перезапустіть інвертор, якщо несправність не зникає, зверніться до інсталятора або служби сервісу Deye.</li> </ol>
F32	Несправність інвертора 2 постійного струму	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.
F33	Перевищення змінного струму	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.
F34	Перевищення навантаження змінного струму	Код майже не з'являється. Ніколи не було досі.
F35	Немає мережі змінного струму	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте напругу мережі змінного струму. Перевірте схему визначення напруги змінного струму. Перевірте, чи роз'єм змінного струму в хорошому стані. Перевірте, чи нормальна напруга в мережі змінного струму.</li> <li>2. Перезапустіть інвертор, якщо несправність не зникає, зверніться до інсталятора або служби сервісу Deye.</li> </ol>



Код помилки	Опис	Вирішення помилки
F36	Помилка фази мережі змінного струму	Код майже не з'являється. Ніколи не бувало досі.
F37	Порушення балансу трифазної напруги змінного струму	Код майже не з'являється. Ніколи не бувало досі.
F38	Порушення балансу трифазного змінного струму	Код майже не з'являється. Ніколи не бувало досі.
F39	Перевантаження по змінному струму (один цикл)	1. Перевірте датчик змінного струму та схему підключення. 2. Перезапустіть інвертор, якщо несправність не зникає, зверніться до інсталлятора або служби сервісу Deeye.
F40	Постійний струм перевищений	Код майже не з'являється. Ніколи не бувало досі.
F41	Лінія змінного струму W,U перевищення напруги	Перевірте налаштування захисту від напруги змінного струму. Перевірте, чи кабель змінного струму не надто тонкий. Перевірте різницю напруги між LCD-дисплеєм і вимірювальним приладом.
F42	Низька напруга мережі змінного струму W,U	Перевірте налаштування захисту від напруги змінного струму. Перевірте різницю напруги між LCD-дисплеєм і лічильником. Також необхідно перевірити, чи усі кабелі змінного струму підключено надійно та правильно.
F43	Перенапруга мережі змінного струму V,W	Перевірте налаштування захисту від напруги змінного струму. Перевірте, чи кабель змінного струму не надто тонкий. Перевірте різницю напруги між LCD-дисплеєм і вимірювальним приладом.
F44	Низька напруга мережі змінного струму V,W	Перевірте налаштування захисту від напруги змінного струму. Перевірте різницю напруги між LCD-дисплеєм і лічильником. Також необхідно перевірити, чи усі кабелі змінного струму підключено надійно та правильно.
F45	Перевищення напруги на лінії змінного струму U,V	Перевірте налаштування захисту від напруги змінного струму. Перевірте, чи кабель змінного струму не надто тонкий. Перевірте різницю напруги між LCD-дисплеєм і вимірювальним приладом.
F46	Низька напруга лінії змінного струму U,V	Перевірте налаштування захисту від напруги змінного струму.
F47	Перевищення частоти змінного струму	Перевірте налаштування захисту частоти.
F48	Знижена частота змінного струму	Перевірте налаштування захисту частоти.
F49	Постійний струм фази U, перевищення струму	Код майже не з'являється. Ніколи не бувало досі.
F50	V-фазний струм. Постійна компонент, перевищення струму	Код майже не з'являється. Ніколи не бувало досі.
F51	W-фазний струм. Постійний компонент, перевищення струму	Код майже не з'являється. Ніколи не бувало досі.
F52	Індуктор змінного струму A, фазний струм, постійно високий струм	Код майже не з'являється. Ніколи не бувало досі.
F53	Індуктор змінного струму B, фазний струм DC, високий струм	Код майже не з'являється. Ніколи не бувало досі.
F54	Індуктор змінного струму C, фазний струм DC, високий струм	Код майже не з'являється. Ніколи не бувало досі.
F55	Напруга шини постійного струму занадто висока	1. Перевірте напругу PV та напругу Ubus та їх схему виявлення. Якщо вхідна напруга PV перевищує ліміт, будь ласка, зменшіть кількість сонячних панелей у серії. 2. Перевірте напругу Ubus на LCD-дисплеї.

Код помилки	Опис	Вирішення помилки
F56	Напруга шини постійного струму занадто низька	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повідомляється, що вхідна напруга PV низька, і це завжди відбувається рано вранці.</li> <li>2. Перевірте напругу PV та напругу Ubus. Коли інвертор працює, відображається F56, можливо, втрата драйвера або потрібно оновити мікропрограму.</li> <li>3. 3. Перезапустіть інвертор, якщо несправність не зникає, зверніться до інсталятора або в службу Deye.</li> </ol>
F57	Ревєрс змінного струму	Ревєрс змінного струму.
F58	Мережа змінного струму U, перевантаження по струму	Код майже не з'являється. Ніколи не бувало досі.
F59	Мережа змінного струму V, перевантаження по струму	Код майже не з'являється. Ніколи не бувало досі.
F60	Мережа змінного струму W, перевантаження по струму	Код майже не з'являється. Ніколи не бувало досі.
F61	Перевищення струму фази A	Код майже не з'являється. Ніколи не бувало досі.
F62	Перевищення струму фази B	Код майже не з'являється. Ніколи не бувало досі.
F63	Несправність ARC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте підключення кабелю фотоелектричного модуля та усуньте несправність;</li> <li>2. Зверніться за допомогою до нас, якщо не можете повернутися до нормального стану.</li> </ol>
F64	IGBT тепловідвід високої температури	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте датчик температури. Перевірте, чи підходить прошивка для обладнання. Перевірте, чи є інвертор правильної моделі.</li> <li>2. Перезапустіть інвертор, якщо несправність не зникає, зверніться до інсталятора або служби Deye.</li> </ol>

Таблиця 10.1 Коди помилок та способи їх вирішення



#### Підказка з безпеки:

Якщо ваш інвертор містить будь-яку інформацію про несправність, наведену в таблиці 10-1, і коли ви перезавантажили машину, але проблема все одно не вирішується, зв'яжіться з нашим дистриб'ютором і надайте наведену нижче інформацію.:

1. Серійний номер інвертора;
2. Дистриб'ютор/дилер інвертора (за наявності);
3. Дата встановлення;
4. Опис проблеми (включаючи код помилки на LCD-дисплеї та світлодіодний індикатор status);
5. Ваші контактні дані.

11 Специфікація

Модель	SUN-30K -G04	SUN-33K -G04	SUN-35K -G04	SUN-36K -G04
Вхідні дані PV String				
Максимальна потужність постійного струму (кВт)	39	42.9	45.5	46.8
Пускова вхідна напруга постійного. струму (В)	1000			
Пускова вхідна напруга постійного. струму (В)	250			
Діапазон напруги MPPT (В)	200-850			
Діапазон напруги MPPT при повному навантаженні (В)	480V-850V		500V-850V	
Номінальна вхідна напруга PV (В)	600			
Макс. Вхідний струм короткого замикання (А)	60+60			
Макс. Робочий вхідний струм PV (А)	40+40			
Кількість трекерів MPP/кількість рядків на MPP	2/3+3			
Макс. зворотний струм інвертора (А)	0			
Вихідні дані змінного струму				
Номінальна вихідна потужність (кВт)	30	33	35	36
Максимальна вихідна потужність змінного струму (кВА)	33	36.3	38.5	39.6
Номінальний вихідний змінний струм (А)	45.5/43.5	50/47.8	53/50.7	54.5/52.2
Максимальний вихідний змінний струм (А)	50/47.9	55/52.6	58.3/55.8	60/57.4
Номінальна вихідна напруга/діапазон (В)	220/380,230/400 0.85Un-1.1Un			
Форма приєднання до мережі	3L+N+PE			
Номінальна вихідна частота/діапазон (Гц)	50Hz/45Hz-55Hz, 60Hz/55Hz-65Hz			
Діапазон коефіцієнта потужності	0.8 підвищення ~0.8 зниження			
Загальний коефіцієнт гармонійних спотворень струму THDi	<3%			
Постійний струм інжекції	<0.5%In			
ККД				
Макс. ККД	98.6%			
ККД за європейською класифікацією	98.1%			
ККД MPPT	>99%			
Захист обладнання				
Захист від зворотної полярності постійного струму	Так			
Захист від перевантаження на виході змінного струму	Так			
Захист від перевантаження на виході змінного струму	Так			
Захист від короткого замикання на виході змінного струму	Так			
Тепловий захист	Так			
Моніторинг опору ізоляції клем постійного струму	Так			
Моніторинг компонентів постійного струму	Так			
Моніторинг струму замикання на землю	Так			
Моніторинг електромережі	Так			
Моніторинг охорони острова	Так			
Виявлення замикання на землю	Так			
Перемикач входу постійного струму	Так			
Захист від падіння навантаження	Так			
Виявлення залишкового струму (RCD).	Так			
Рівень захисту від перенапруги	TYPE II(DC),TYPE II(AC)			

Інтерфейс	
Комунікаційний інтерфейс	RS485/RS232
Режим моніторингу	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional)
Дисплей	LCD+LED
Загальні дані	
Діапазон робочих температур (°C)	-25 to +65°C/45°C зниження номінальних характеристик
Допустима вологість навколишнього середовища	0-100%
Допустима висота (м)	2000m
Шум (дБ)	≤ 50 dB
Рейтинг захисту від проникнення (IP).	IP 65
Топологія інвертора	Неізолюваний
Категорія перенапруги	OVC II(DC),OVC III(AC)
Розмір (Ш*В*Г) [мм]	362×577×215 (За винятком з'єднувачів і кронштейнів)
Вага [кг]	23
Гарантія [рік]	Стандарт 5 років, розширена гарантія
Тип охолодження	Інтелектуальне повітряне охолодження
Регулювання мережі	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
Безпека EMC/Стандарт	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2

## 12 Декларація відповідності ЄС

в межах дії директив ЄС

- Електромагнітна сумісність 2014/30/EU (EMC)
- Директива про низьку напругу 2014/35/EU (LVD)
- Обмеження використання певних небезпечних речовин 2011/65/EU (RoHS)



NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD. цим підтверджує, що продукти, описані в цьому документі, відповідають основним вимогам та іншим відповідним положенням вищезгаданих директив. Повну декларацію про відповідність ЄС і сертифікат можна знайти на сторінці <https://www.deyeinverter.com/download/#string-inverter>.

## Декларація відповідності ЄС

**Продукт: фотоелектричний інвертор**

Модель: SUN-18K-G04;SUN-20K-G04;SUN-  
25K-G04; SUN-30K-G04;SUN-33K-  
G04;SUN-35K-G04; SUN-36K-G04

Назва та адреса виробника: Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. No.  
26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника. Також на цей товар поширюється гарантія виробника.

Ця декларація про відповідність більше не дійсна: якщо продукт модифікований, доповнений або змінений будь-яким іншим чином, а також якщо продукт використовується або встановлений неналежним чином.

Предмет декларації, описаної вище, відповідає відповідному законодавству Союзу про гармонізацію: Директива про низьку напругу (LVD) 2014/35/EU; Директива про електромагнітну сумісність (EMC) 2014/30/EU; обмеження використання певних небезпечних речовин (RoHS) Директива 2011/65/ЄС.

Посилання на відповідні використані гармонізовані стандарти або посилання на інші технічні специфікації, щодо яких заявлено про відповідність:

LVD:	
EN 62109-1:2010	●
EN 62109-2:2011	●
EMC:	
EN IEC 61000-6-1:2019	●
EN IEC 61000-6-2:2019	●
EN IEC 61000-6-3:2021	●
EN IEC 61000-6-4:2019	●
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	●
EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01	●
EN IEC 61000-3-11:2019	●
EN 61000-3-12:2011	●
EN 55011:2016/A2:2021	●

**Nom et Titre / Name and Title:**

Bard Dai

Senior Standard and Certification Engineer

宁波德业变频技术有限公司

**Au nom de / On behalf of:**

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.

**Date / Date (yyyy-mm-dd):**

2023-09-27

**A / Place :**

Ningbo, China

EU DoC – v1

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.  
No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China

## NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD.

Add. : No.26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China.

Tel. : +86 (0) 574 8622 8957

Fax. : +86 (0) 574 8622 8852

E-mail. : [service@deye.com.cn](mailto:service@deye.com.cn)

Web. : [www.deyeinverter.com](http://www.deyeinverter.com)



30240301002735